



ТЕМА:

**ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТ НА
ВЫСОТЕ**

- Проведение сварочных работ вне постоянных постов санкционируется письменным разрешением руководителя или специалиста, ответственного за пожарную безопасность.
- Работник должен пройти медицинское освидетельствование для получения разрешения выполнять газосварочные работы на высоте.
- Газосварщики проходят также специальную подготовку при проведении работ на высоте 1,3 м и более и верхолазных работ на высоте свыше 5 м, когда основным страховочным средством является предохранительный пояс.

- Газосварочные работы на высоте выполняют с лесов или подмостей. Леса, настилы и площадки должны быть прочными и устойчивыми.
- Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более оборудуют временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059 — 89. При невозможности устройства таких ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089 — 86 и страховочных канатов согласно ГОСТ 12.3.107 — 83.

- Места проведения газосварочных работ на данном и нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого или защищенного несгораемым материалом настила) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) — не менее 10 м.
- На месте сварочных работ газовые рукава подвязывают, оставляя свободными концы для выполнения манипуляций при сварке. Длина рукавов при монтажных работах составляет 40 м. Более длинные рукава разрешается применять только с письменного разрешения руководителя работ.

- На временных рабочих местах потушенные горелки подвешивают на части обрабатываемой конструкции (кронштейны, мерные устройства, продольные элементы жесткости и т.п.).
- Кроме предохранительного пояса газосварщик должен иметь обувь с нескользящей подошвой и защитную каску.
- На земле зону разлета искр и брызг расплавленного металла огораживают и снабжают знаками безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться в зоне разлета брызг и искр на нижележащем уровне по отношению к уровню, на котором выполняют сварочные работы;
- проводить сварку с приставных лестниц;
- находиться рабочим на одной вертикали;
- перемещаться с зажженным пламенем горелки с одного уровня на другой, подниматься по трапам, лесам, переходить с этажа на этаж;

- держать во время работы рукава на плечах, наматывать их вокруг локтя, зажимать ногами;
- сбрасывать баллоны с высоты;
- работать на открытом воздухе при сильном ветре, гололедице, во время грозы и тумана при видимости на расстоянии менее 100 м.