

ПТМ Газосварочных работ

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ДРУГИХ ОГНЕВЫХ РАБОТ.


- К выполнению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, успешно сдавшие зачет по ПТМ, имеющие удостоверение на право проведения огневых работ и талон по ТБ .
- Газоэлектросварочные работы на постоянных местах проводятся после выполнения всех требований по оборудованию помещений в соответствии с выше перечисленными документами:
 - полы должны быть несгораемыми и нескользящими
 - помещение обеспечивается приточно- вытяжной вентиляцией.
 - на одно рабочее место отводится 4 кв. м.

Для помещений газопламенной обработки металлов:

- ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕ – НЕ МЕНЕЕ 3 КВ. М., ПРОХОДЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ШИРИНУ НЕ МЕНЕЕ 1 М.
- РАБОЧЕЕ МЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОРУДОВАНО МЕСТНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ.
- РАБОЧЕЕ МЕСТО ОСНАЩАЕТСЯ ЭКРАНАМИ И ШИРМАМИ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА
- РАБОЧЕЕ МЕСТО ОСНАЩАЕТСЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ВЕДРО С ВОДОЙ И КОШМА И ВЫВЕШЕНЫ ИНСТРУКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОПЛАМЕННЫХ РАБОТ.
- БАЛЛОНЫ С ГОРЮЧИМИ ГАЗАМИ И КИСЛОРОДОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ В НЕСГОРАЕМЫХ ШКАФАХ, ИМЕЮЩИХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ.
- ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ, БАЛЛОНЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ ОТ СВАРОЧНОГО ПОСТА НЕ МЕНЕЕ 5 М ВНЕ ПРОХОДОВ И ВЫХОДОВ ИЗ МАСТЕРСКОЙ.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГАЗОПИТАНИЕ

ОТ ТРУБОПРОВОДОВ В ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЯХ

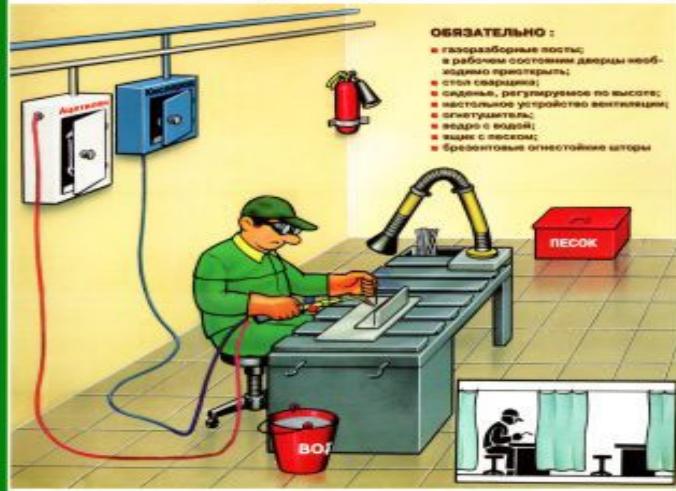


ГАЗОРАЗБОРНЫЕ ПОСТЫ
служат для отбора и подачи газов от трубопроводов к аппаратуре


кислородный



ацетиленовый

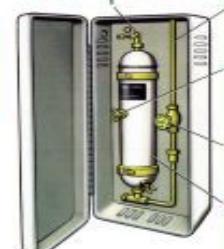


пропановый

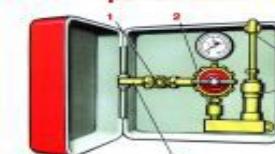


ПЕРЕПУСКНЫЕ РАМПЫ

при отсутствии источников централизованного газопитания служат для перепуска газа из баллонов в трубопровод и снабжение газоразборных постов при их числе более 10-ти


кислородная

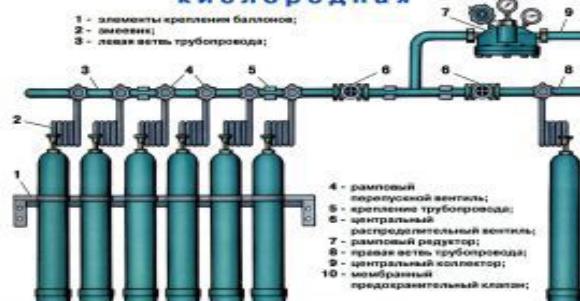

ацетиленовая

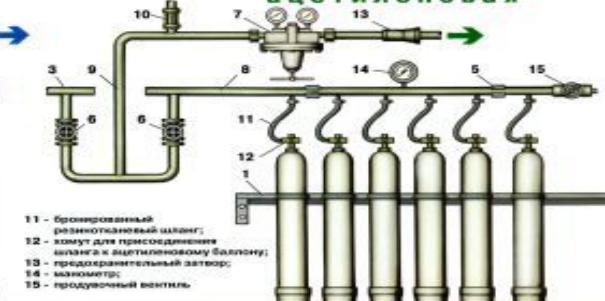

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ (вид сверху)

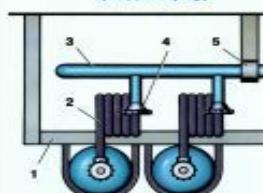


РАМПОВЫЕ РЕДУКТОРЫ



ПРОПАННЫЙ



ПРИСОЕДИНЕНИЕ АЦЕТИЛЕННЫХ БАЛЛОНОВ (вид сверху)

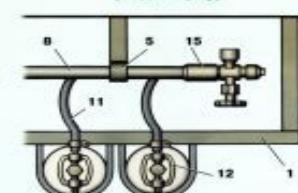

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ МАСТЕРСКИХ:

- Помещение должно иметь приточно- вытяжную вентиляцию
- Полы и отделка стен должны быть негорючими.
- Ширина проходов не менее 1 метра.
- При установке однопостового сварочного тока у стены расстояние от стены до источника должно быть не менее 0,5 м.
- Рабочие места должны быть ограждены щитами или ширмами из негорючего материала, высота которых обеспечивает надежность защиты от разлета искр и расплавленного металла.
- Рабочее место оборудовано местной вентиляцией
- Площадь на сварочный пост не менее 3 кв.м.,
- Подключение и отключение сети питания электросварочного оборудования, а также ремонт должен производить электротехнический персонал в соответствии с требованиями ПУЭ.


БАЛЛОНОЕ ГАЗОПИТАНИЕ

В МАСТЕРСКОЙ



НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ

МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ, м

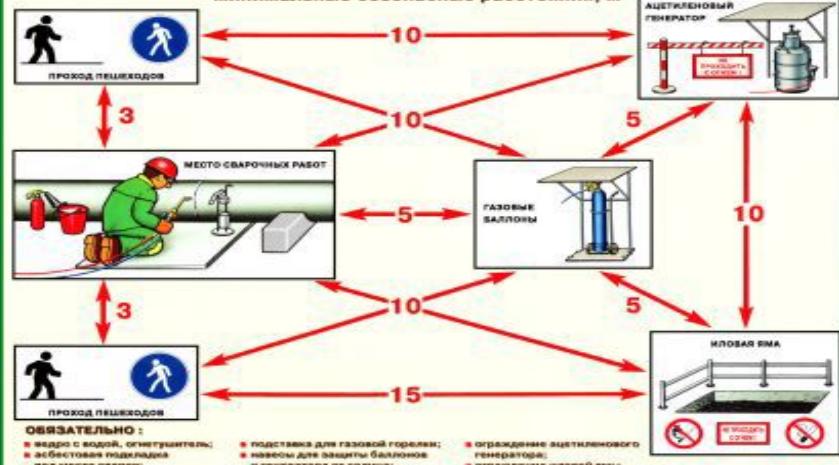


УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ БАЛЛОНОВ И ЗАЩИТЫ ИХ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ



ОГРАЖДЕНИЕ АЦЕТИЛЕНОВОГО ГЕНЕРАТОРА




СТОЙКА С НАВЕСОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ

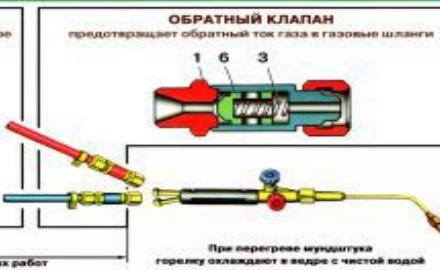

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬСЯ В ЧИСТОТЕ, И ПРОВЕРЯТЬСЯ НА ИСПРАВНОСТЬ



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

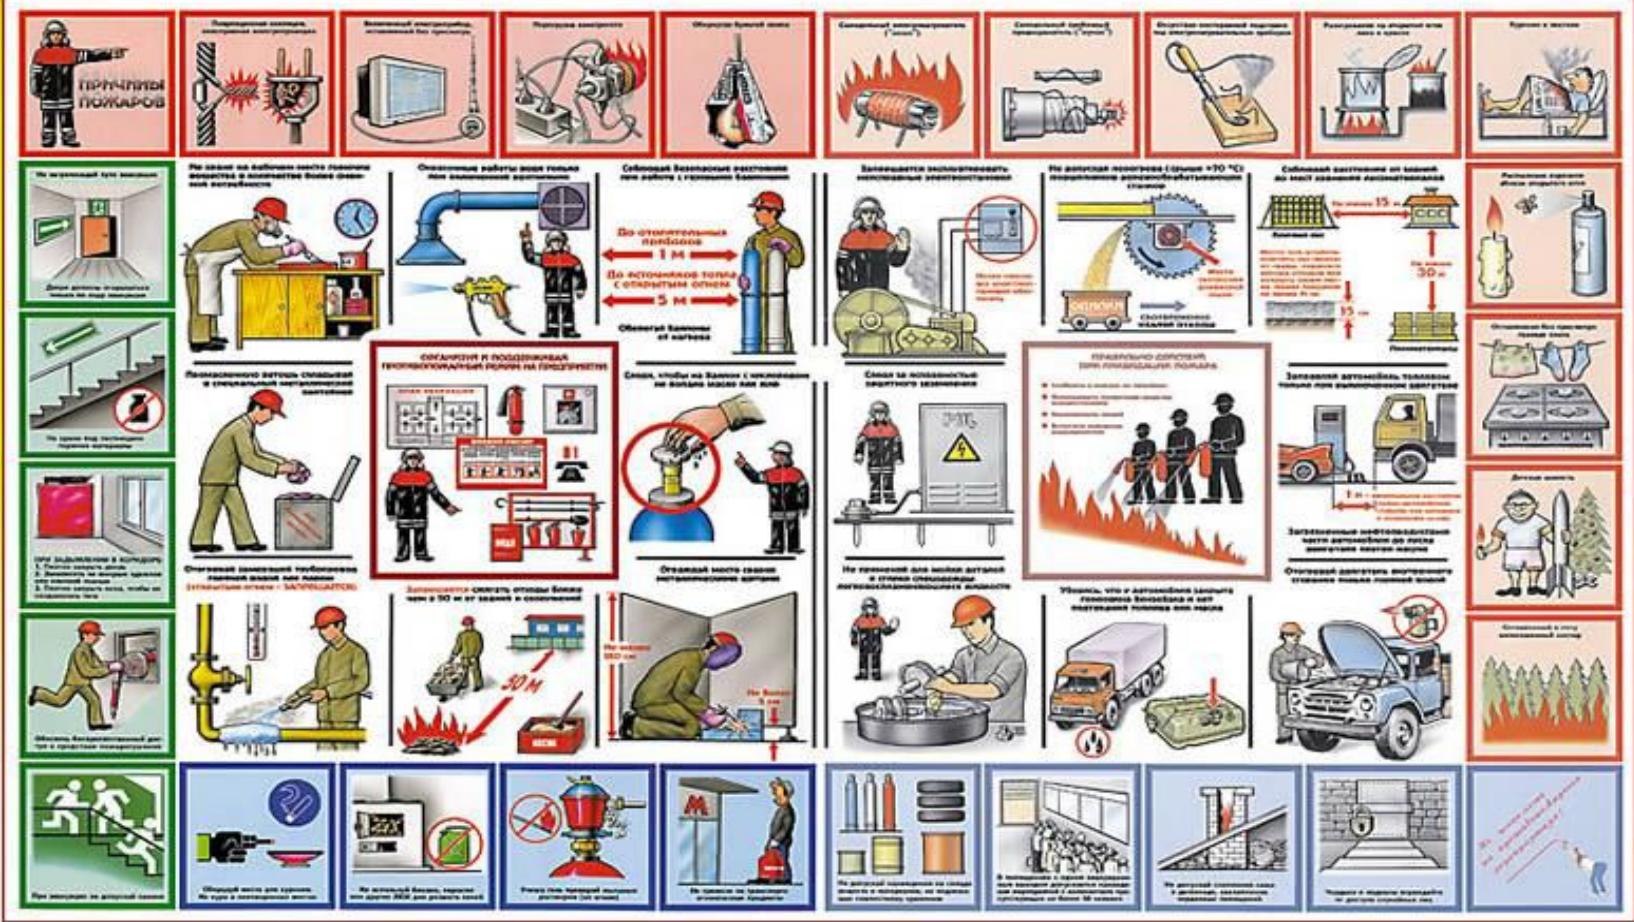

ГОДНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ РАБОТ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ РАБОТЫ И ПО ГРАФИКАМ,
РАЗРАБОТАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ

- *Разрешение на проведение газоэлектросварочных работ в мастерских выдается администрацией предприятия 1 раз в год после проверки выполнения всех мероприятий по обеспечению пожарной безопасности процесса производства*

- Временные огневые работы на территории и в помещениях цехов, складов, и т.д. разрешается проводить только по наряду- допуску руководителя данного подразделения.
- Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения



ГАЗОВАЯ СВАРКА


УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ АЦЕТИЛЕНОВОГО ГЕНЕРАТОРА



Ручка фиксатора
Предохранительный клапан
Защитное устройство
1, 6 - инертные;
2 - мембрана;
3 - клапан;
4 - седло;
5 - калий.

После обработки защитное устройство отсоединить. Если клапан 3 заклинило, выдавить его из седла через ниппель. В пруток диаметром до 5 мм из некоррозионного материала

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХРАТНОГО СРАБАТЫВАНИЯ
ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАМЕНИТЬ!

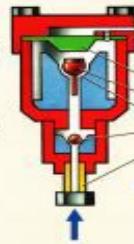

- Если давление в генераторе достигло 1,5 кгс/см², уменьшите замок из карбида кальция ручной фиксатором. Если же давление газа превысило 1,5 кгс/см² и предохранительный клапан не сработал, то сбросьте газ в атмосферу через герметик (резак).
- Не допускайте разгерметизацию генератора, иначе возможен подсос воздуха и образование взрывоопасной смеси его с горючим газом.

- Запрещается встраивать работающий генератор и оставлять его без надзора.
- Разгерметизируйте генератор только после полного разломания карбида кальция. Извлеките корыто с измельченным карбием из генератора только тогда, когда оно остынет (примерно через 1 час) и снижение давления до атмосферного.

ПРОВЕРКА ИНЖЕКЦИИ

- присоединить инжекторный шланг (к штуцеру горючего газа шланг не присоединять);
- открыть вентиль кислорода, и затем горючего газа;
- прежде пальцем к штуцеру горючего газа, проверить наличие всасывания



ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ ГОРЕЛКИ

- Пронестиуть вентиль кислорода
 - Открыть вентиль горючего газа
 - После кратковременной продувки рукояткой горелку и отрегулировать сварочную пламя
- нормальное пламя
пламя с избытком кислорода
пламя с избытком этилена

При неправильном соединении шлангов горелка выделяется окись углерода и неогашенный кислород. Это приводит к отравлению и взрыванию зарывающихся смесей!


ПРИ ТУШЕНИИ ГОРЕЛКИ
ВЕНТИЛИ ЗАКРЫВАЮТ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАТНОГО УДАРА НЕ ДОПУСКАЙ:



- избыточного приближения горелки к детали;
 - разрыва горючего газа выше 400-500 С;
 - разрыва горючего газа;
 - полного снижения давления кислорода;
 - полной выработки инертного газа в генераторе (до погасания пламени);
 - блуждающей искрой.
- ПОСЛЕ ОБРАТНОГО УДАРА
НЕ ДОПУСКАЮМО:
- разблокировать защитное устройство стругоотвода и проверить уровень воды и жидкостного затвора;
 - продуть рукоятку тем газом, движением которого для приведения в действие;
 - сполоснуть горелку в чистой воде.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИПА ОЭК

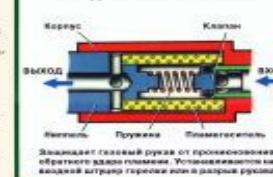

ПРОВЕРЬ ИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА



ИСПОЛЬЗУЙ ГАЗОВЫЙ РУКАВ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ГАЗА, ДЛЯ КОТОРОГО ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН:

- ацетилен, пропан и т.п.
— жидкое топливо
— кислород

Рука́в чёрного цвета окрашивают с обоих концов соответствующей краской:

T - 1,5 м	Не более 30 м	1 - 1,5 м
-----------	---------------	-----------

По особому разрешению можно использовать рука́в длиной до 40 м

Поверхность наружного резинового слоя должна быть гладкой, без пузырей, трещин, оболочных участков облестян



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БОЛЕЕ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ ПО ДЛИНЕ РУКАВА



Ацетиленовый генератор устанавливают на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях



Устанавливать генератор в проходе ЗАПРЕЩАЕТСЯ!




- Для вскрытия барабана с карбием кальция запрещается использовать искрообразующий инструмент! Применять только стеклобитный нож из патрона
- Место вскрытия обильно смажьте солидолом и обязательно наденьте защитные очки и рукавицы
- Рассмотренный способ хранения карбидов кальция генератором в герметичном бидоне однократно используется один раз. Так как на крышке отпечатывается осторожно
- ПРИ ВСКРЫТИИ БАРАБАНА НЕ СТОЙ НАПРОТИВ ШВА!




ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ



Высота точки сварки над уровнем пола и над проектной горизонтом, м	0	2	3	4	6	8	10	более 10
Минимальный радиус зоны опасности R, м	5	8	9	10	11	12	13	14

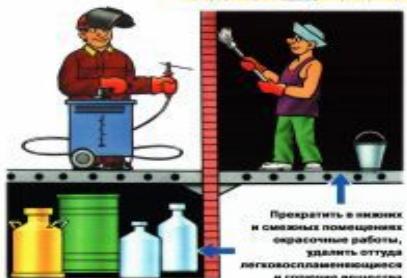

СВАРКА И РЕЗКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СЖИГАЕМЫХ ГАЗОВ
НЕДОПУСТИМЫ В ПОДВАЛЬНЫХ И ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
КОЛОДАШАХ И ДРУГИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ.

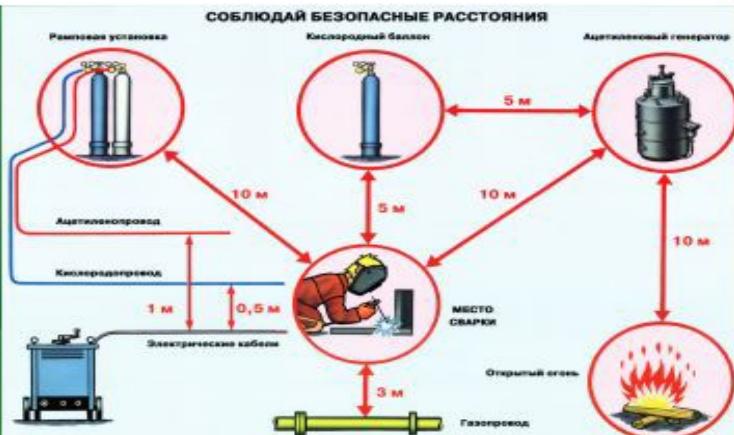


ПОПАДАНИЕ МАСЛА НА ШТУЦЕР БАЛЛОНА С КИСЛОРОДОМ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВЗГРЯНИЕ
ИЛИ ВЗРЫВ!

Отарки электродов
сушатся на специальный
металлический щиток
для отгаров

для отгаров


НЕ ПРИМЕНЯЙ ОТКРЫТЫЙ ОГНЬ:
для удаления с кромок ржавчины и краски
используй только растворитель
или механический инструмент

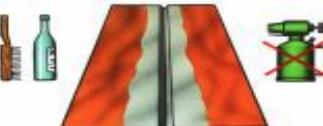

В ЗАМКНУТОМ ПОМЕЩЕНИИ
ОДНОВРЕМЕННО ВЕСТИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ
И ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

З А П Р Е Ш А Е Т С Я

выполнять сварочные работы на сосудах,
находящихся под давлением

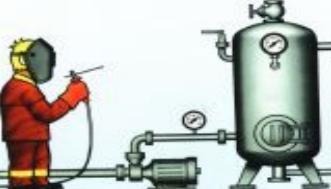

- В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях вблизи сгораемых конструкций, последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой .
- Временные места огневых работ необходимо очищать от сгораемых материалов
- В пожаровзрывоопасных помещениях огневые работы должны проводиться только после тщательной уборки взрывопожароопасной продукции. Помещение необходимо непрерывно вентилировать и установить контроль за состоянием воздушной среды.

РАБОЧЕЕ МЕСТО СВАРЩИКА

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
К выполнению сварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие обучение и инструктаж, имеющие удостоверение о проверке знаний требований безопасности.

Аварийные ситуации при проведении сварочных работ:

1. При обнаружении неисправности оборудования прекратить проведение сварочных работ и не возобновлять их до устранения неисправности.
2. При возникновении загорания:
перекрыть вентиляцию на баллонах, горячие (резаки);
переместить баллоны чая безопасные расстояния от места загорания;
собщить о случившемся бригадиру;
принять участие в тушении пожара.
3. При полете устойчивости - свариваемых срезанных конструкций:
прекратить сварочные работы;
собщить о случившемся бригадиру;
принять участие в работах по предотвращению обрушения.
4. При проникновении обратного удара пламени в руки горячего газа:
перекрыть вентиль горячего газа на горелке (резаке);
перекрыть вентиль горячего газа на редукторе;
склониться вперед боком с горячими газами.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДЕНЫ!



2. Удалены опасные предметы из зоны сварочных работ

3. Удалены масляные пятна с оборудования и рабочего стола

4. Рабочее место оснащено средствами пожаротушения



Для резчика (сварщика) очки со стеклами марки ТС2 с плотностью светофильтра:
- ГС-3 (плексиглас ≤ 750 л/ч);
- ГС-7 (плексиглас ацеталина до 2500 л/ч);
- ГС-12 (плексиглас ацеталина > 2500 л/ч).

Для вспомогательного работника очки со стеклами марки СС-14 со светофильтром П-1800.

При необходимости в СИЗ входят средства индивидуальной защиты органов движения (СИЗОД).



5. Имеются необходимые средства индивидуальной защиты сварщика

6. Проверено рабочее состояние вентиляции (местного отсоса)

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ И ОГНЕВЫХ РАБОТ ЗАПРЕЩЕНО:

Издательство
Бентон



www.VENTA2.RU

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Требования к содержанию территорий и помещений

В производственных помещениях
запрещается:


- производить отогревание замерзших труб различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня;



- Приступить к работе при неисправной аппаратуре
- Производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных поверхностей конструкций и изделий до полного высыхания краски
- Пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина и керосина
- Хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие легковоспламеняющиеся материалы
- Допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сварочным газопламенным работам и без проверки их знаний правил пожарной безопасности.
- Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными газами (проводы должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от баллонов)
- Производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов и паров воздуха или под электрическим напряжением.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить с выключенной горелкой за пределы рабочего места, подниматься с ней по трапам и лестницам

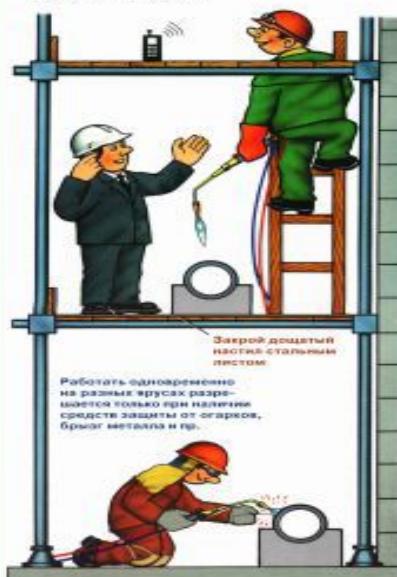

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отпускать газовые баллоны в колодцы, котлованы, подвалные помещения



Используйте в качестве подмостей только инвентарные конструкции, а не случайные подручные средства



ОБОРУДУЙТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ЗНАКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ



РАБОТА С БЕНЗО- И КЕРОСИНОРЕЗОМ

Место резки

Горючее хранить в специальной таре - не более 10 л с естественным заплом. Запас горючего на рабочем месте - не более сменной потребности

СОХЛЮДАЯ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ:

5 м

3 м

5 м

5 м

3/4 объема

На бачок с горючим не должны попадать пламя и искры

Не допускайте использование бачков:
• в не приспособленных подземных выработках;
• с неконтролируемым насосом;

• с неконтролируемым манометром

РАБОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ



ВНИМАНИЕ!

- рекомендуется отбрасывать из горючесмеси взрывчатые вещества, очистить и промыть сплошь коммуникации, облегчить вытяжку, очистить обогреватели от засоров, удалять пыль, грязь, отложений, ржавчину, трещины;
- перед началом работ сделать анализ воздуха газоанализатором;
- концентрация горючих газов в воздухе не должна превышать 20% нижнего предела взрывоопасности;
- стеклянная маска должна быть на уровне 95% объемной доли воздуха

ПРЕДЕЛЫ ВЗРЫВАЕМОСТИ при содержании горючего газа в смеси с воздухом, объемн. %

Ацетилен	2,2 - 81,0
Водород	3,3 - 81,5
Метан	4,8 - 16,7
Пропан	2,2 - 9,5
Бутан	1,5 - 8,4
Этан	3,1 - 15,0
Бензин	0,7 - 6,0
Керосин	1,4 - 7,5



□ Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны немедленно вызвать пожарную охрану и принять меры к ликвидации загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения



- Лицо, ответственное за проведение огневых работ (выдавшее наряд- допуск), обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.
Периодическая проверка места огневых работ проводится в течение 3-5 часов после окончания работы.
- Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя инспекции Государственного надзора.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальной тележке. Переноска баллонов на плечах и руках запрещена.
- Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления, а от места сварки и источников тепла с открытым огнем – 5 м.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Отогревать замерзшие детали сварочного оборудования открытым огнем, а также пользоваться инструментом, могущим образовать искры при ударе;
- Допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;
- Курить и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 10м от баллонов с газами
- Производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородные шланги горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе, пользоваться шлангами, длина которых более 30 м;
- Перекручивать, заламывать или зажигать газоподводящие шланги;
- Производить сварку в подвальных и цокольных этажах;
- Устанавливать баллоны с газом на путях эвакуации.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установки для электрической сварки должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок.
- Электросварочные установки должны иметь техническую документацию (паспорта)
- Однопостовые трансформаторы сварочного тока должны иметь предохранители со стороны питающей сети.
- Кабели должны иметь дополнительную защиту от механических повреждений. Они должны проверяться на сопротивление изоляции не реже 1 раза в 3 месяца (сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом)

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙТЕ К СЕТИ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Для защиты от перехода тока высокого напряжения на нейтральную сторону нужно заземлить и вторичную обмотку сварочного трансформатора.

При питании от фазного напряжения предохранитель в нейтральном проводе снимать!




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА



При работе в особо опасных условиях (резервуарах, колодцах, котлах, тоннелях и т.п.), а также при повышенной влажности используйте ограничитель напряжения холостого хода

12 В
напряжение при замене электрода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОБРАТНОГО ПРОВОДА:

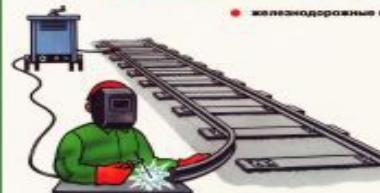

• сети заземления и здания;
• металлоконструкции зданий;
• паро- и газопроводы;
• техническое оборудование;
• другие коммуникации



• строи и металлоконструкции кранов
• другие коммуникации

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ ТОЛЬКО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ



СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ СОЕДИНЯЙТЕ ТОЛЬКО ТАК:




В ДОЖДЬ ИЛИ СНЕГОПАД ПРОВОДИТЕ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД НАВЕСОМ




Сматывайте сварочный кабель только после полного охлаждения сварочного трансформатора

ДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

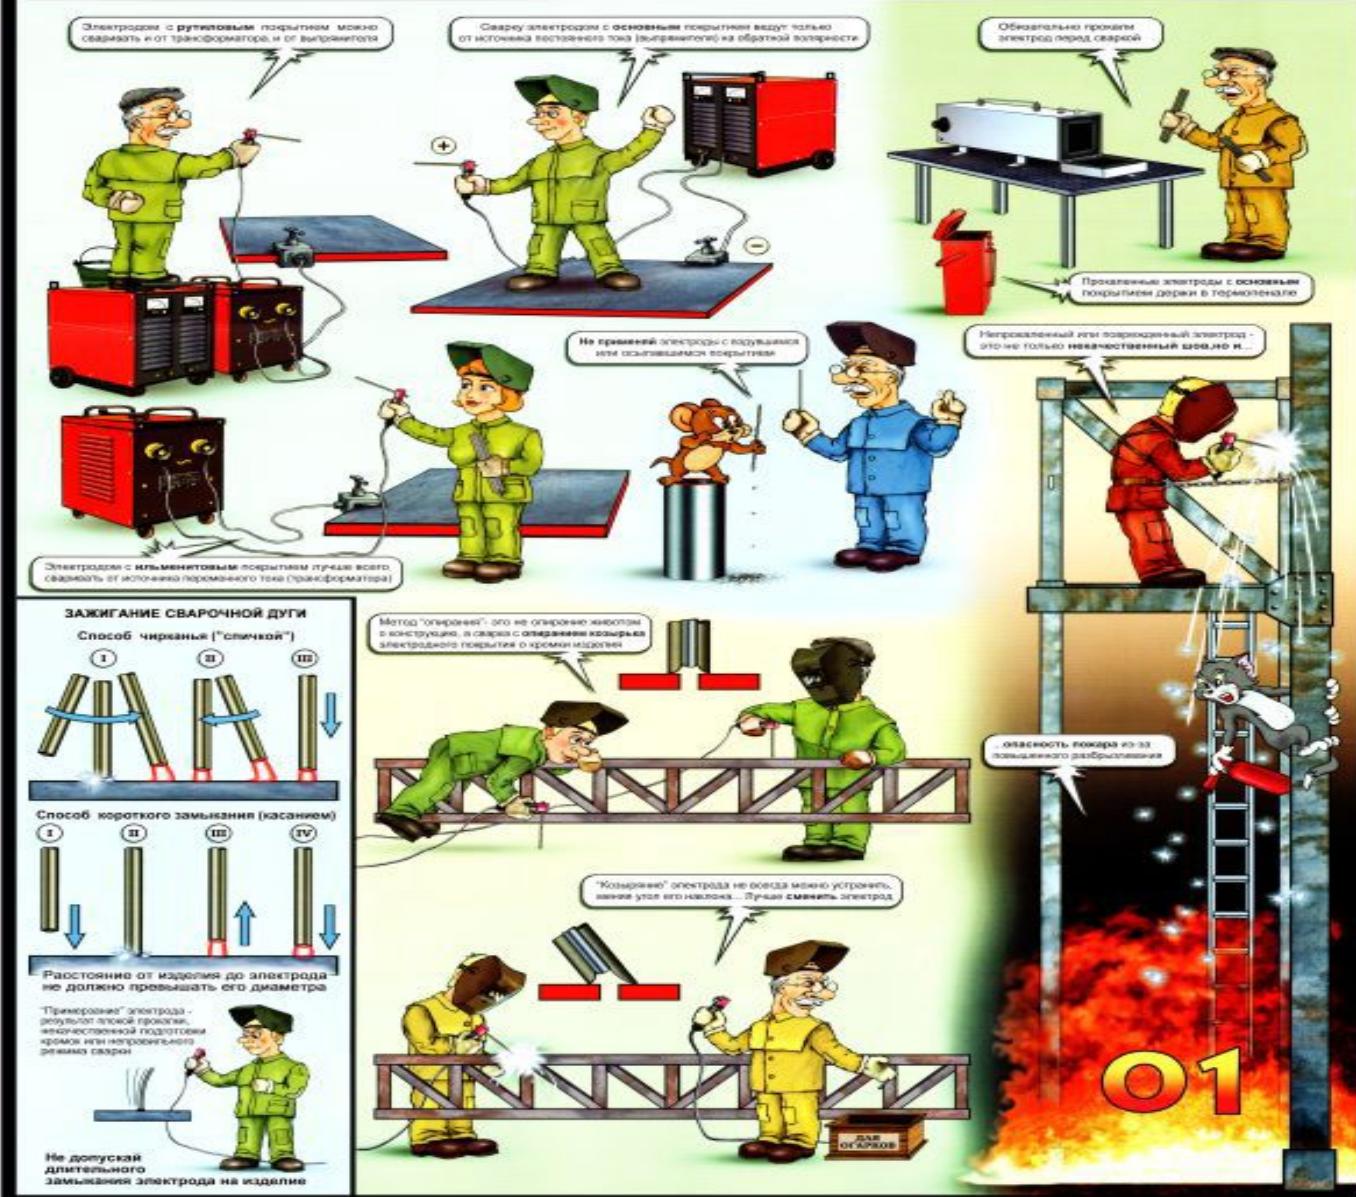

- Длина проводов (кабелей) от цехового коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна быть не более 10-15 м, а от источника сварочного тока до сварочного поста не более 15 м.
- Использование в качестве обратного провода сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов. Причем в пожароопасных помещениях обратный провод не должен уступать прямому по качеству изоляции.
- Электродержатели должны быть надежно изолированы. Рукоятки их должны быть сделаны из несгораемого диэлектрического материала.
- При установке электросварочных аппаратов вне помещений, они должны быть соответствующим образом защищены от атмосферных осадков.
- Осмотры и чистка установки и пусковой аппаратуры должны производится не реже 1 раз в месяц.

ДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

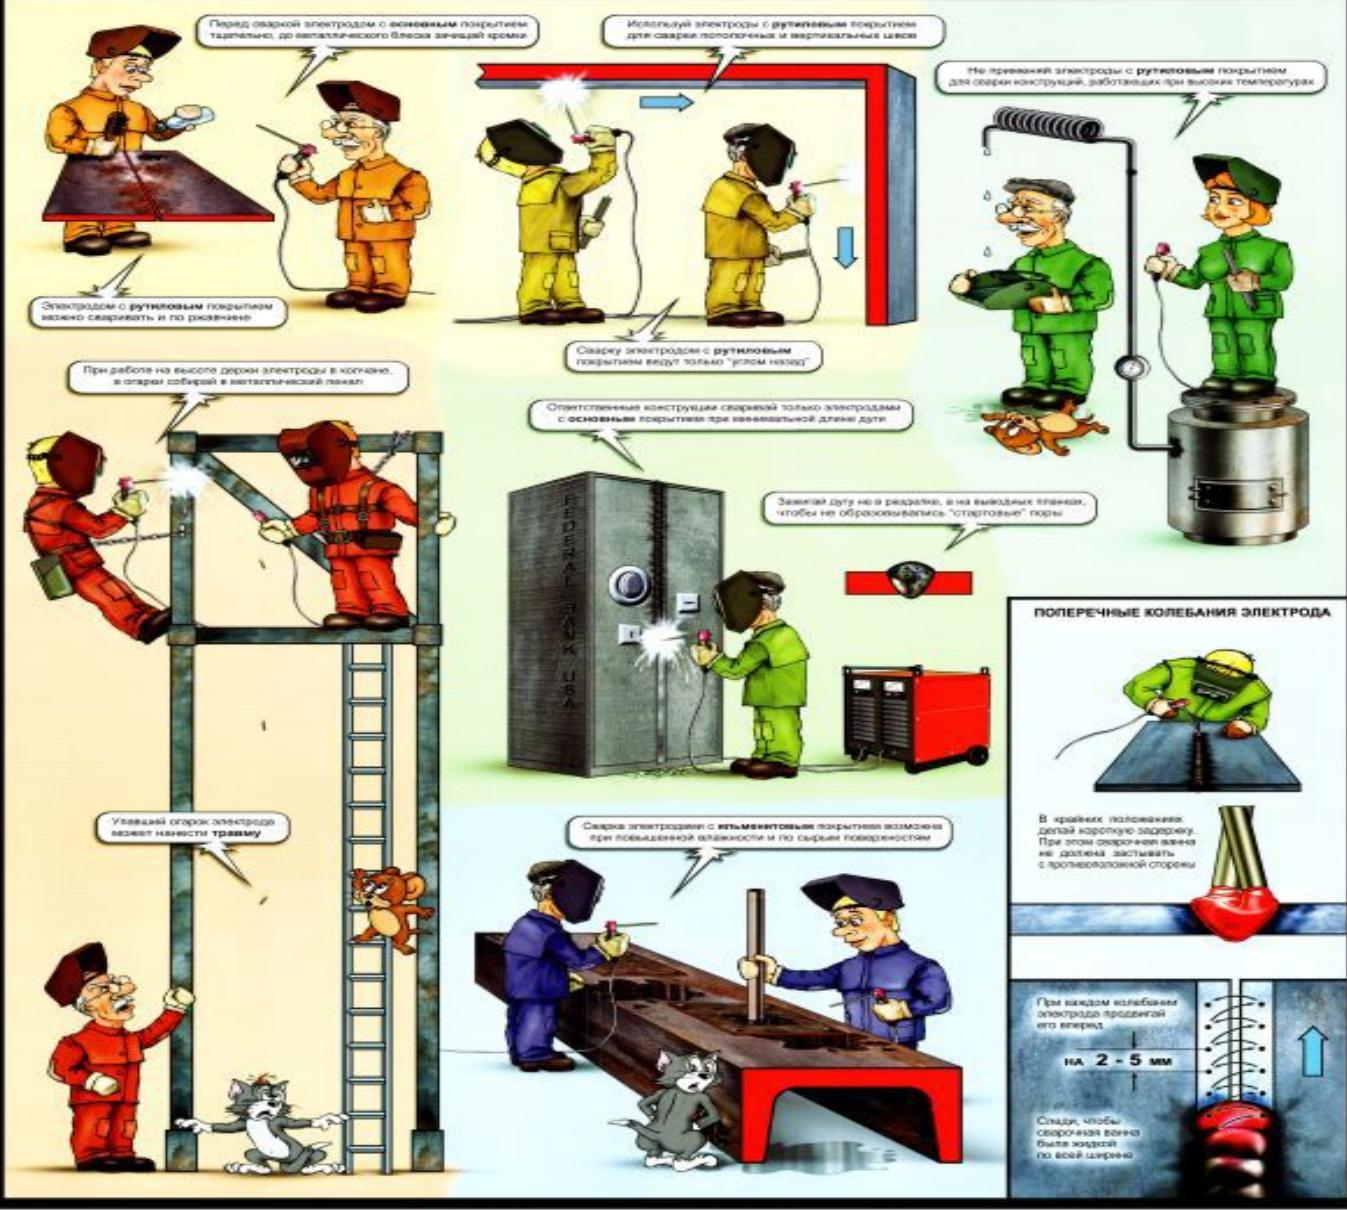


ДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ




ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ МЕСТО РАБОТЫ ОТ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

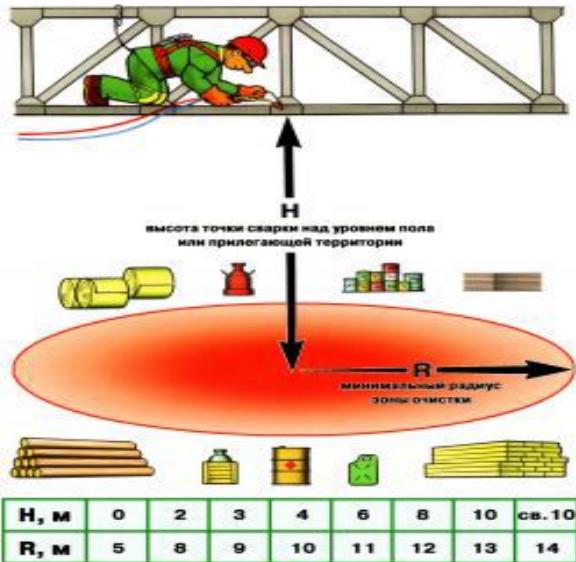

СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (в метрах) :

ПРИМЕР: расстояние от места прохода до ацетиленового генератора - не менее 10-ти метров

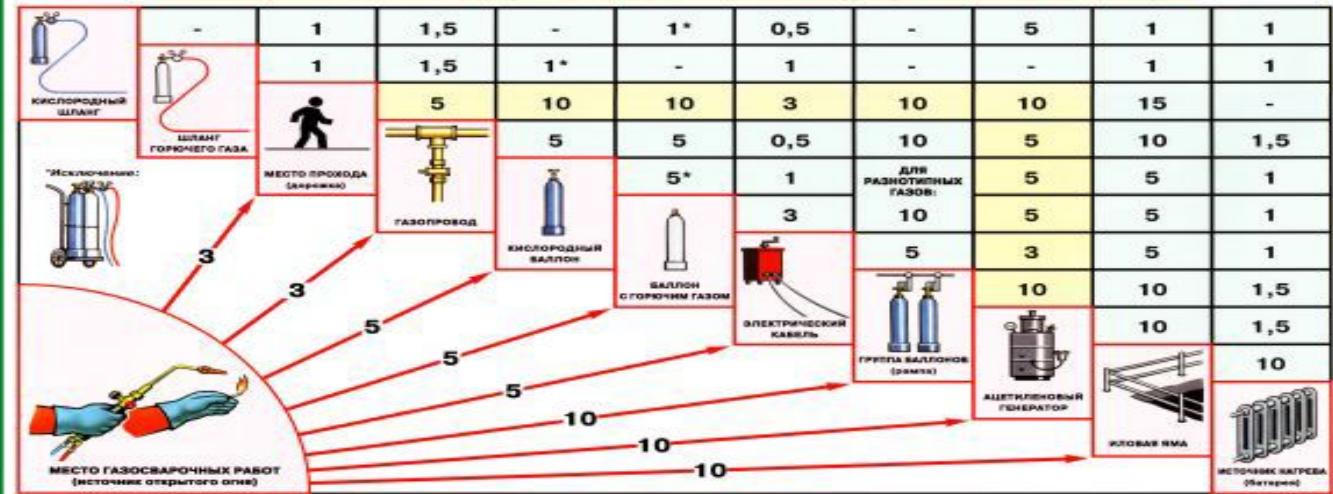

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

ЩИТКИ СВАРЩИКА



С НАГОЛОВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ;
КОРПУС ИЗ ФИБРЫ
ИЛИ ЭЛЕКТРОКАРТОНА.



ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ЗАТЕМНЕНИЕМ
СВЕТОФИЛЬТРОВ



С СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
В ЗОНУ ДЫХАНИЯ СВАРЩИКА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОКРЫТИМЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

Тип, А	15-30	30-60	90-150	150-270	270-350	350-480	480-700	700-900	900
Тип	С-3	С-4	С-5	С-6	С-7	С-8	С-9	С-10	С-11
Для вспомогательных рабочих при электросварке в цехах применяют светофильтры В-1 и В-2									



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



ОТКРЫТЫЕ ДВОЙНЫЕ



ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ



ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, С РЕГУЛИРУЕМЫМ МЕЖЦЕНТРОВЫМ РАСТОЯНИЕМ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ

Тип	Расход акрилена при сварке, л/ч	Расход кислорода при резке, л/ч
Г-1	Не более 70	—
Г-2	70 - 200	900 - 2000
Г-3	200 - 800	2000 - 4000
Г-4	Не менее 800	4000 - 8000

ШЛЕМ-КОСЫНКА



Для защиты от ветра и брызг
при работе на разных уровнях.

КАСКА-МАСКА



Используется при строительно-монтажных работах

РЕСПИРАТОР



Надевается под защитные очки

ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ



БРЕЗЕНТОВАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ШТОРА



РУКАВИЦЫ, КРАГИ



Для защиты рук от раскаленных брызг и кратковременных дуг



НАКОЛЕННИКИ



При опирании сварщика на колени



Для аргонодуговой и газовой сварки



Без шнурков. Ботинки надеваются на калоши

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

- К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщик, газосварщик, газорезчик, бензорезчик, паяльщик и т.д.) прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по Технике Пожарной безопасности.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ДВА ЭТАПА:

- Подготовительный и основной, т.е. непосредственного проведения огневых работ.
- Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда – допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются огневые работы, и утвержденного техническим руководителем предприятия (гл.инженер).
- В аварийных случаях наряд – допуск на проведение огневых работ может выдаваться руководителем подразделения, где должны быть выполнены огневые работы, или лицом его заменяющим. В этом случае огневые работы проводятся под непосредственным руководством лица, выдавшего наряд- допуск с обязательным уведомлением технического руководителя предприятия.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

- На проведение огневых работ, в том числе и в аварийных случаях, должен быть письменно оформлен наряд- допуск.
- Руководитель подразделения, где проводятся огневые работы, назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, а также определяет объем и содержание подготовительных работ.
- Наряд – допуск составляется в двух экземплярах и передается лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ, для выполнения мероприятий, указанных в нем.
- После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, ставят свою подпись в п.11., после чего руководитель подразделения, где проводятся огневые работы, проверяет полноту выполнения мероприятий, расписывается в наряде- допуске и передает его на утверждение руководителю (гл. инженеру) предприятия.

- Состав бригады исполнителей огневых работ и отметка о прохождении инструктажа заносятся в п.9 наряда – допуска.
- Наряд – допуск согласовывается с Пож. службой предприятия
- Один экземпляр наряда – допуска остается у лица, ответственного за проведение огневых работ, другой – передается ответственным за подготовку огневых работ пожарной службе предприятия, о чем регистрируется в журнале.(если отсутствует пож. служба, руководитель, утвердивший наряд- допуск, выделяет ответственного специалиста для проверки выполнения мероприятий обеспечивающих пожаробезопасность при проведении огневых работ).
- Наряд – допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и действителен в течение одной дневной рабочей смены.
- При проведении капитальных ремонтов и работ с полной остановкой производства наряд- допуск оформляется на срок, предусмотренный графиком кап. ремонта.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТАХ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ.
- Подготовка объекта к проведению на нем огневых работ осуществляется эксплуатационным персоналом под руководством специально выделенного ответственного лица, в том числе и при выполнении работ на объекте сторонней организацией.
- Ответственным за выполнение подготовительных работ могут быть назначены только специалисты данного объекта.
- Перечень ответственных за выполнение подготовительных работ, определяется инструкцией предприятия.
- Границы опасной зоны, где проводятся огневые работы четко обозначаются предупредительными знаками и надписями.

ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

- Для проведения огневых работ должно быть назначено ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подразделения, не занятых в данное время технологическим процессом и знающих правила безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.
- Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде.
- запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слия продуктов, загрузка через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы.
- Перед началом работ лицо, ответственное с исполнителями проводит инструктаж по соблюдению мер пож. безопасности ,

- Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований пож. безопасности, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом – допуском, а также при возникновении опасной ситуации.



ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- Ответственное лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, обязано организовать выполнение мероприятий в соответствии с мерами Пож. безопасности.
- Руководитель структурного под-ния где проводятся огневые работы обязан:
- Разработать мероприятия по безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение.
- Назначить ответственных лиц за подготовку и проведение огневых работ из числа инженерно-технических работников, знающих условия подготовки и правила проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

- Перед началом огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом – допуском
- В период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований пож. безопасности.
- Организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне и установить периодичность отбора проб воздуха.
- Обеспечить согласование наряда – допуска на проведение огневых работ с пожарной службой и при необходимости с другими службами предприятия и руководителями взаимосвязанного участка.



ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПОДГОТОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И
КОММУНИКАЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ,

ОБЯЗАНО:

- Организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде –допуске
- Проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом –допуском
- Обеспечить своевременное проведение анализов воздушной среды на месте выполнения огневых работ и в опасной зоне.
- Уведомить руководителя смежного подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций.


ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ, ОБЯЗАНО:

- Организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ
- Провести инструктаж исполнителей огневых работ, предусмотренный в п.9 наряда – допуска
- Проверить наличие квалификационных удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков), исправность и комплектность инструмента и средств для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защ. щитков.


- Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей – дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спас. пояса, веревки и т.д.) и проконтролировать их правильное использование.
- Находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей
- Знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае необходимости прекращать их.
- При возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования; разрешить работу только после удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и аппаратах.
- После окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

НА ВЫСОТЕ

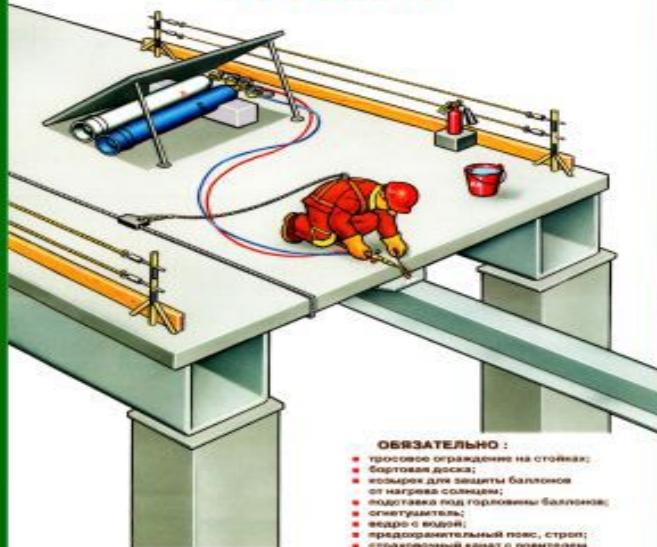

В ЛЮЛЬКЕ

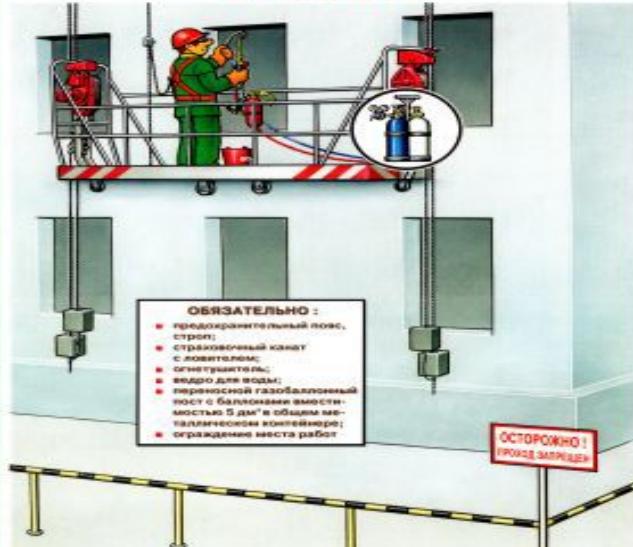

В КОЛОДЦЕ (РЕЗЕРВУАРЕ)



НА ПОДМОСТЯХ



РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ ОБЯЗАН:



- Уведомить персонал о ведении огневых работ на объекте
- Обеспечить ведение технологического процесса так, чтобы исключалась возможность возникновения пожара, взрыва и травмирования работающих во время проведения огневых работ.
- Записать в журнале приема и сдачи смен о проведении огневых работ на объекте
- По окончании огневых работ проверить совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ, место, где выполнялись работы, в целях исключения возможности загорания и обеспечить наблюдение персоналом смены за местом наиболее возможного возникновения очага пожара в течение 3 часов.



ИСПОЛНИТЕЛИ ОГНЕВЫХ РАБОТ ОБЯЗАНЫ:

- Иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности
- Получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде – допуске, а исполнителям подрядной (сторонней) организации – дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ
- Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ
- Приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ
- Выполнять только ту работу, которая указана в наряде – допуске
- Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске

- Пользоваться при работе исправным инструментом
- Работать в спецодежде и спецобуви
- Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять
- Уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания
- Тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устраниить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям.
- Прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации

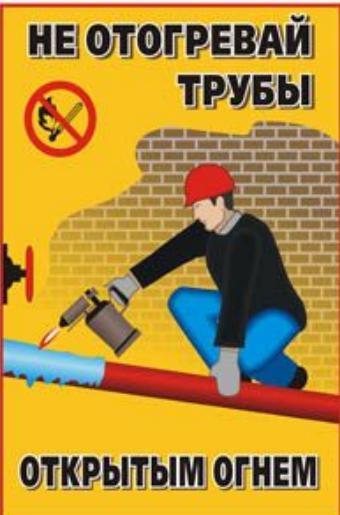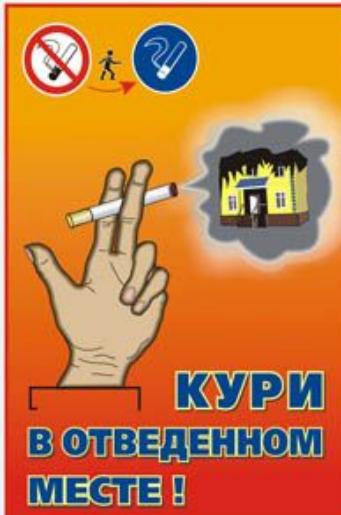

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. п. 6.13



ПОЖАРНЫЙ КРАН

Предназначен для тушения загорания веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.

- ① Место хранения ключа
- ② Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
- ③ Пожарный кран
- ④ Пожарный рукав
- ⑤ Ствол



Согласно НПБ 151-2000 рукав в шкафу размещают "гармошкой" или двойной скаткой, что позволяет раскатать рукав без перекручивания за минимальное время.


ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ



Проверка работоспособности не реже **-2 раз в год**
*ППБ 01-03 п.89



Подтекание крана **НЕДОПУСТИМО!**

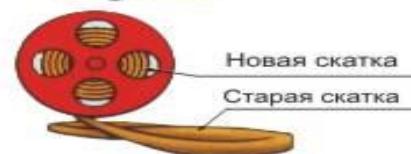

Ствол, рукав и кран должны быть **ПОСТОЯННО СОЕДИНЕНЫ!**

Не реже **1 раза в год** рукав перекатывают на новую скатку
*ППБ 01-03 п.91

Высота от пола **1,35 м**



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



Номер 1 снимает пломбу и открывает шкаф

Номер 2 берёт ствол и раскатывает рукав в направлении очага пожара




Номер 1 открывает кран и включает кнопку насоса-повысителя (если она имеется)

Номер 2 работает со стволов на тушении пожара



ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

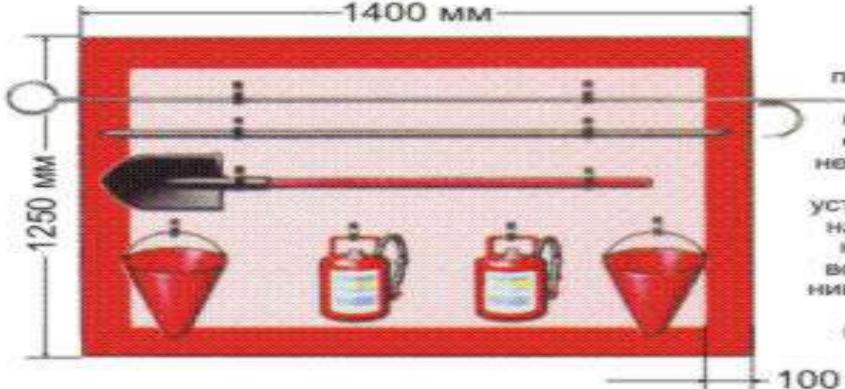

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

Предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, механизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок на расстоянии более 100м от наружных пожарных водоисточников.

КОМПЛЕКТУЕТСЯ согласно ППБ 01-03 (приложение 3 п. 21-25)
в зависимости от типа щита и класса пожара горючих веществ и материалов.



ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА должен иметь вместимость 0,5 ; 1,0 или 3 м³ и комплектоваться совковой лопатой.



АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЙЛОК (КОШМА)

Размером не менее 1x1 м.
В местах хранения ЛВЖ и ГЖ может быть увеличено до 2x1,5м или 2x2м.

Один раз в 3 мес. просушивать и очищать от пыли.

Хранить в водонепроницаемом футляре (чехле).

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ
должен быть объемом не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами.



**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРОТУШЕНИЕМ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, дымгателей внутреннего стекания, горючих жидкостей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха.

РУЧНЫЕ



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открытии запорно-пускового устройства Со, по сифонной трубке поступает в раструб и из сжиженного состояния переходит в твердое (снегогазобразное). Температура резко (до -70°C) понижается. Углекислота, попадающая на горячее вещество, изолирует его от кислорода.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-1	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-4	ОУ-6	ОУ-16	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса заряда, кг	1	2	3	4	6	7	14	28	56
Масса снаряженный, кг	4,5	7,5	13,4	16,0	18	26	40	82	139
Длина выброса, м	2	3	3	3	3	4	4	4	4
Диаметр выброса, см	6	6	8	8	10	10	10	10	10
Охлаждающая способность, кг (бензин)	130	210	310	340	500	530	530	900	1100

* ГОСТ - испытан 73 огнемета ОУ-16, максимальное в промежутке времени фиксации 10 с.
** ГОСТ - испытан 21 огнетушитель ОУ-20, максимальное в промежутке времени фиксации 10 с.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ



ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

СанПиН 2.04.31-82* Внутренний водопровод и канализация зданий, п. 6-13

ПОЖАРНЫЙ КРАН
Предназначен для тушения загоравших веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.

- ① Место установки крана
- ② Путь доставки огнетушащего вещества: насос-помповозка - Пожарный кран - Помповозка - Ствол

Согласно НПБ 151-2000 руки и шею размещают двойной скаткой или "Гармошкой", что позволяет раскатать руки без перегибания за минимальное время.

Ствол, руки и кран должны быть **ПОСТОЯННО СОЕДИНЕНЫ!** НПБ 01-03 п.91



ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

Проверка работоспособности не реже -2 раз в год
"ППБ 01-03 п.89"

Подставка крана
НЕДОПУСТИМО!



На рукоятке 1 раза в год
рукав перекручивают на новую скатку.

Высота
от пола
1,35 м



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ




Номер 1 снимает пломбу
и открывает щит

(если она имеется)



Номер 2 работает
со стволом на тушении пожара

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

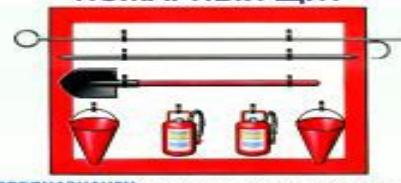

ПРЕДНАЗНАЧЕН для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря

- в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматической системой пожаротушения;
- на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (объектов), наружных технологических установок на расстояние более 100 м от наружных пожарных водопроводов.

КОМПЛЕКТУЕТСЯ согласно действующему «Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации» в зависимости от типа щита и класса пожара


**ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НУЖД,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРОТУШЕНИЕМ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

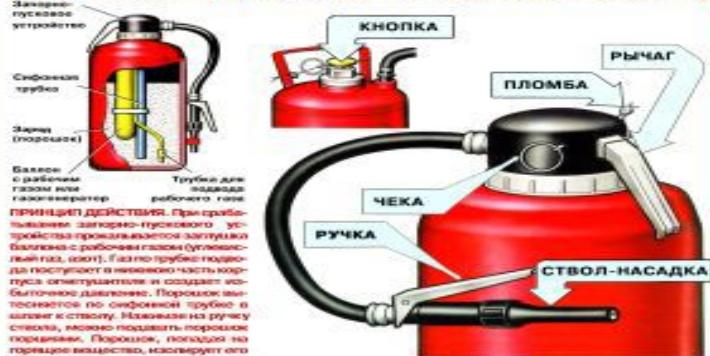

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОП-14	ОП-21	ОП-30	ОП-40	ОП-64	ОП-80	ОП-100	ОП-160
Масса заряда, кг	1	2	4	6	8	10	12	15
Масса с зарядом, кг	2,0	3,0	4,8	6,3	7,7	9	11,6	13
Длина выхлопа, м	3	2	2	3	3	4	4,5	6
Диаметр заряда, мм	6	8	10	12	15	18	20	25
Максимальная масса заряда, кг (без выхлопа)	14,150	14,210	14,340	14,550	14,770	14,980	14,180	14,220

1400 - зарядка (20 минут) 3000 - максимальная температура в месте контакта с металлом (бронза, рифленая сталь и т.д.)
2400 - максимальная температура в месте контакта с пластмассой (полиэтиленом) 1500 - максимальная температура в месте контакта с резиной (резина, каучук, эластичные материалы).
1000 - максимальная температура в месте контакта с деревом (дерево, яблоня, вишня, яблоня и т.д.).

ЗАКАЧНЫЕ



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ



ИНВЕНТАРЬ



ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА должен иметь вместимость, м³:
0,8
1,0
3,0
и комплектоваться сковкой и лопатой.



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ должен быть объемом не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами
АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЛНОК (волокна) размером не менее 1x3 м. В местах хранения ЛВЖ и ГЖ может быть увеличено до 2x1,5 или 2x 2 м. Хранить в водонепроницаемом чехле (чехле). Одни раз в 3 месяца просушивать и очищать от пыли

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НУЖД,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРОТУШЕНИЕМ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЙ ОСП

ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения небольших пожаров и загораний твердых органических веществ, ЛВЖ и ГЖ, плавящихся материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм 480 x 60
Масса, кг 1
Температурный режим, °C от -50 до +50
Гарантийный срок, лет 5



ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загорания твердых веществ, включая и металлы (ПВХ и ГК), горение которых происходит без доступа воздуха; электроустановок под напряжением.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

тушить спиртовые, масляные, кетоновые, ацетоновые, и другие горючие жидкости; горючие металлические вещества, горение которых происходит без доступа воздуха; электроустановки под напряжением.



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Раструб пенообразователя издает звук, подобный звуку давления рабочего газа (инертного газа CO_2). При срабатывании запорно-пускового устройства прекращается запуск баллона газом, и раствор выделяется через каналы и сифонную трубку. В насадке образуется пузырьки воздуха, образует пену, которая окружает горячую вещество и изолирует его от кислорода.

ХАРАКТЕРИСТИКА	СВП-40	СВП-40Л	СВП-60	СВП-60Л	СВП-100
Масса, кг	4	4	8	12,5	20
Масса с зарядом, кг	7,4	13,9	13	25	33
Длина, мм	3	4	4	4	4
Диам. насадки, см	20	30	30	40	40
Состав пенообразующего вещества, %	10/30	10/30	10/40	10/40	10/20

Срок службы: 2 года, максимальный срок хранения в производстве, складе и транспорте: 21 месяц, 21 месяц в эксплуатации и после выработки баллона, упаковки и при отгрузке: 18 мес., открытие баллона: 10 мес., 10 мес. и 2 раза в течение: 10 мес., 10 мес., 10 мес. и 10 мес.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНО-ПЕННОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ



ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

Не бериесь головой за раструб пенообразователя во избежание обморожения [температура до -70°C]



Направляй струю заряда только с **наветренной стороны**, на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения



АЭРОЗОЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ «ПУРГА»

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для автоматического или ручного тушения загораний в производственных и бытовых помещениях объемом до 200 м³.

1. Чехол
2. Выходные отверстия

При срабатывании выделяются высокодисперсный аэрозоль, который тормозит падение горения.
УЗЛЫ ЗАПУСКА: электрический, тепловой и механический (ручной)



PURGA-Гран-К-1 PURGA-Гран-М-3

МАРКА ГЕНЕРАТОРА	Масса заряда обогревательной системы, кг	Масса генератора, кг	Задержка времени горения, с	Время действия, с	Открытый угол действия, градусов, кг/м ²	Задержка обогрева, м
PURGA-Гран-К-1	1	1,4	5-10	15-20	0,057	18
PURGA-Гран-М-3	3	4,5	5-10	30	0,083	35

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА




РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ



Не бериесь головой за раструб пенообразователя во избежание обморожения [температура до -70°C]

Не держи огнетушитель и спасайся в шанце спасателя

При тушении электроустановок пеношумовым огнетушителем подавай заряд **порошком** через 3 - 5 секунд

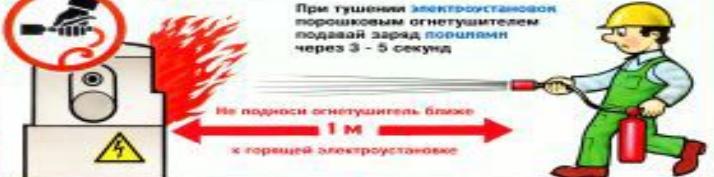

Не подноси огнетушитель близко
1 м
к горящей электроустановке



При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем направляй пеной всю поверхность очага, начиная с ближнего края

При тушении горящего масла **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** направлять струю заряда сверху вниз



При возможности тушите пожар несколькими огнетушителями

ПОСЛЕ ТУШЕНИЯ УБЕДИСЬ, ЧТО ОЧАГ ЛИКВИДИРОВАН И ПОЖАР НЕ ВОЗОБНОВИТСЯ !

Лицо, утвердившее наряд-допуск,
руководитель под-ния, начальник
смены, ответственные,
исполнители несут
ответственность
за невыполнение возложенных на
них обязанностей
в соответствии с действующим
законодательством

как вызвать пожарную охрану

Телефон **1-01** ; сотовая -единая- **112;**
Указать Ф.И.О.; точный адрес и место
нахождения с сообщением пострадавших



**БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!**