ТАОУ СПО ЛО «КИРИШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в промышленности»

Отчёт по производственной практике ПМ-01

Ремонт рабочего колеса Насоса, ТКА16/80.

Разработал обучающийся группы М-34

Гусев Максим Сергеевич


Мастер п/о: Булгакова Вера Михайловна

Преподаватель: Короткова Алевтина Павловна.

Назначение цеха №16

 Ремонтный цех является самостоятельным структурным подразделением управления по ремонту и реконструкции объектов ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез».

Сведения об организации.

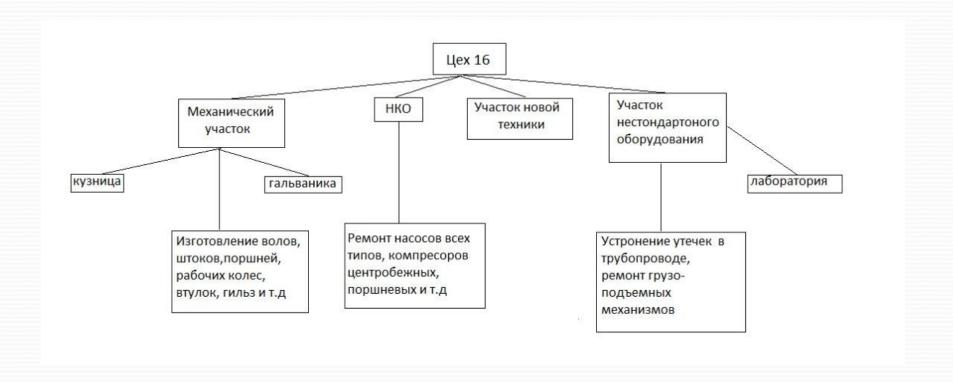

Описание оборудования.



 Универсально заточной станок – предназначен для заточки свёрл, фрез, метчиков.



 Шлифовальный станок – предназначен для шлифования свёрл и фрез всех видов.



Гидравлические ножницы для профильной стали — предназначены для вырубки и штамповки трубы, уголка, швеллера, двутавра и листовой стали.




Универсальный тяжёлый токарный станок – предназначен для выполнения самых разнообразных операций: обработки наружных и внутренних цилиндрических, конических, фасонных и торцовых поверхностей; нарезания наружных и внутренних резьб; отрезки, сверления, зенкерования и развертывания отверстий.



предназначен для шлифования цилиндрических гладких и прерывистых поверхностей многоступенчатых валов в условиях мелкосерийного и серийного производства.

Чертёж узла еденицы ремонтируемого оборудования.

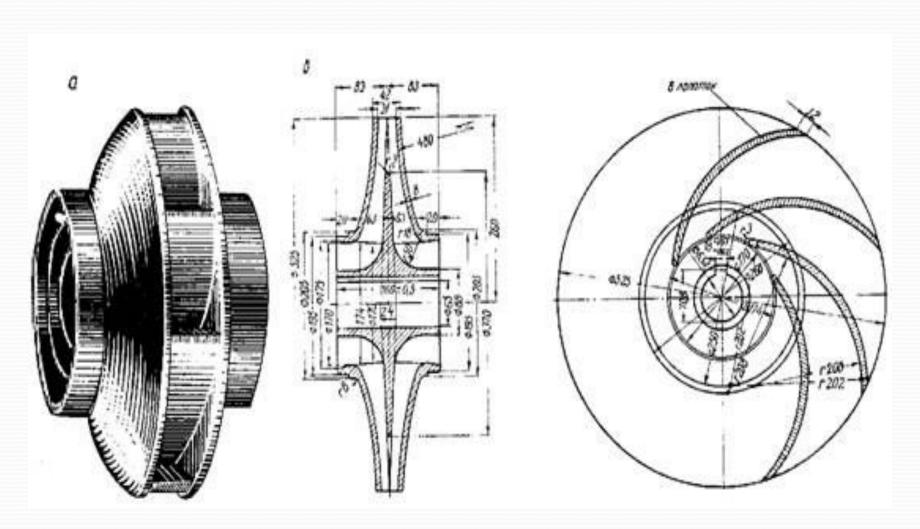

Возможные дефекты рабочего колеса и их меры по устранению.

Причины.

1.Смятие или срез шпонки.

2.Износ, смятие шпоночного паза вала.

Меры по устранению.

- 1.Замена шпонки. Новая шпонка должна иметь припуск 0,1...0,2 мм для последующей пригонки по пазу вала.
- 2. а) Обработка паза под шпонку до следующего стандартного размера. При этом устанавливается либо ступенчатая шпонка, либо обычная шпонка с расширением паза ступицы. б) Изготовление нового шпоночного паза под углом 90...120 градусов к старому; изношенный паз заваривается. в) Наплавка изношеннго пазас последующей обработкой (Для неответственных соединений).

3.Сильный коррозионный износ рабочих колёс наблюдается в насосах, перекачивающих холодные нестабильные бензины, богатые сероводородом, а также горячие мазуты первичной гонки с температурой примерно 400 градусов по цельсию. В первом случае происходит сероводородная и хлористоводородная коррозия в водной среде при низкой температуре, во воторомвысокотемпературная сернистая коррозия вследствие выделения активной среды из меркаптанов и сероводорода.

3.Заменить колесо или наплавить металл с последующей обработкой на токарном станке.

- 4. Эрозионный износ рабочих колёс, что объясняется наличием в жидкости взвешеных частиц твёрдых углеводородов (кокса) или механических примесей. 5. Износ рабосих колёс при неправильной установке ротора в осевом направлении
- 4.Заменить колесо или наплавить металл с последующей обработкой на токарном станке.
- 5.Произвести черновую проточку диска, растачить отверстие под ступицу или входное отверстие, разметка диска под эдектрозаклёпки для приварки лопостей, сваривают его со ступицей или кольцом для посадки уплотнения, приваривают лопатки к диску посредством электрозаклёпок.