Занятие 1

Мобильные роботы






Задача – моделирование складского робота в короткие сроки




Распределение обязанностей




Нижний уровень Шасси

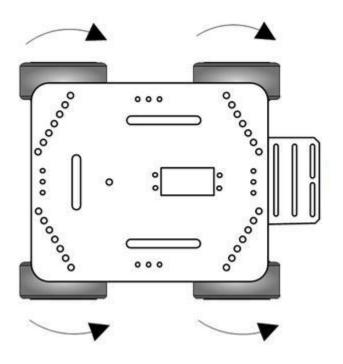

Навигация

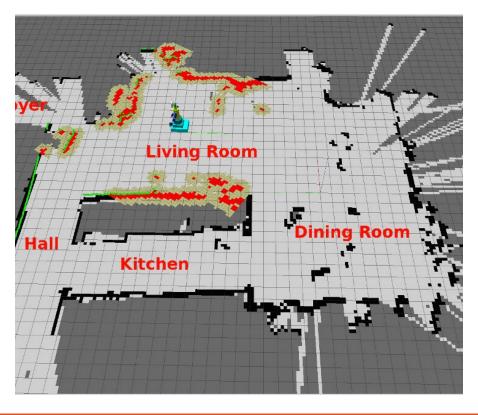


Computer vision

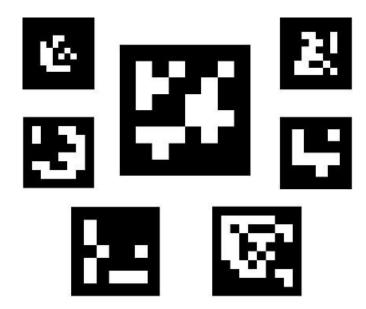


Стек технологий




Нижний уровень Шасси

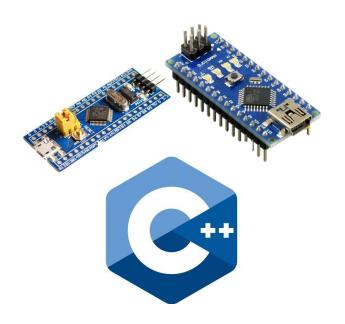



Навигация

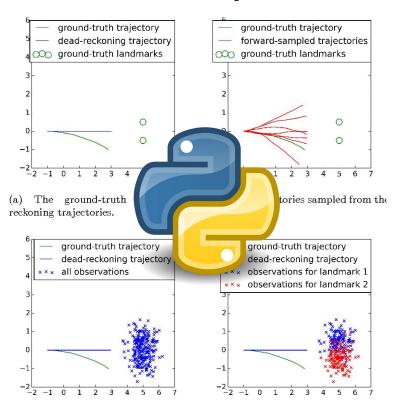

Computer vision

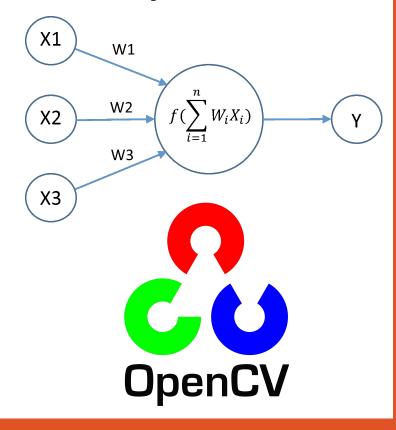

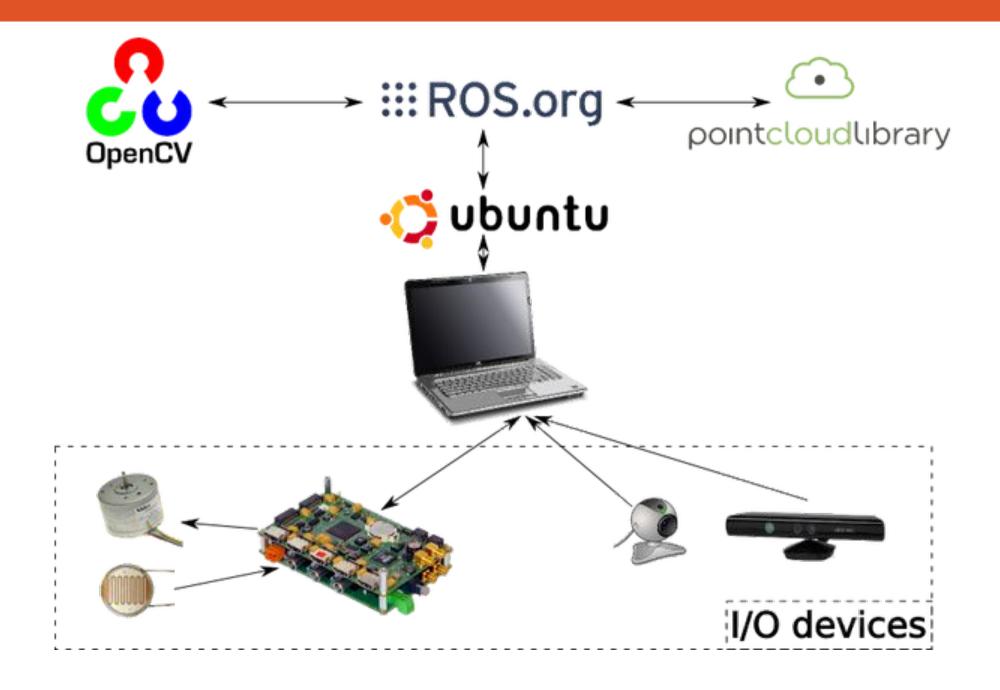

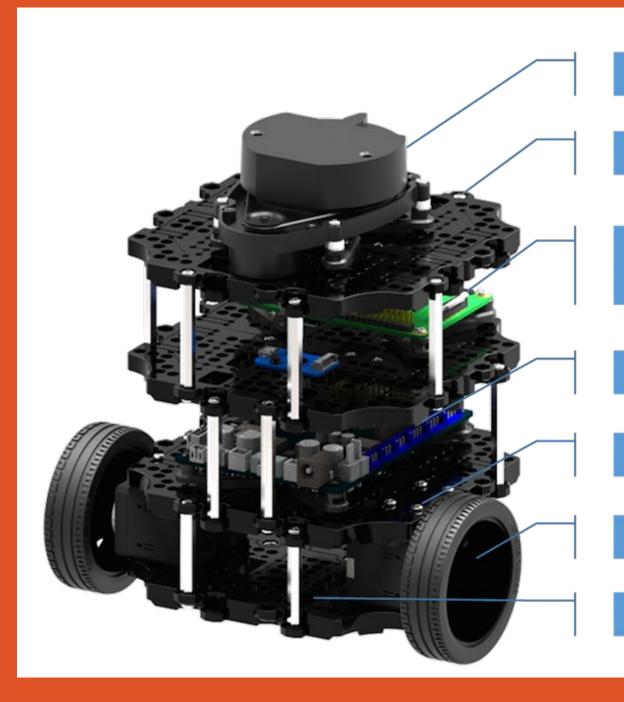

360° LiDAR for SLAM & Navigation

Scalable Structure

Single Board Computer (Raspberry Pi)

OpenCR (ARM Cortex-M7)


DYNAMIXEL x 2 for Wheels

Sprocket Wheels for Tire and Caterpillar

Li-Po Battery 11.1V 1,800mAh


Моделирование шасси



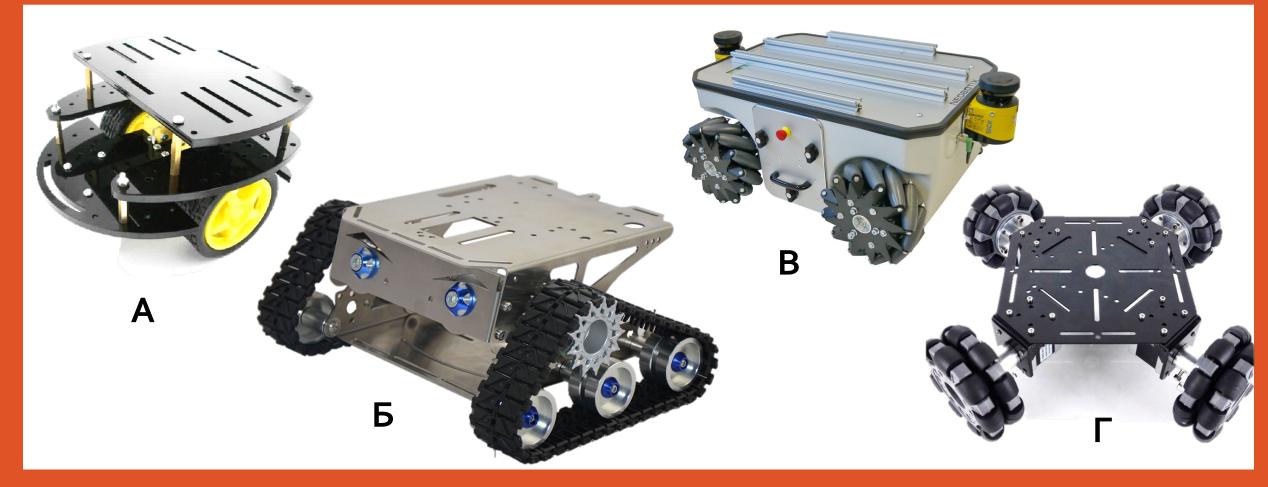


Дифференциальный привод



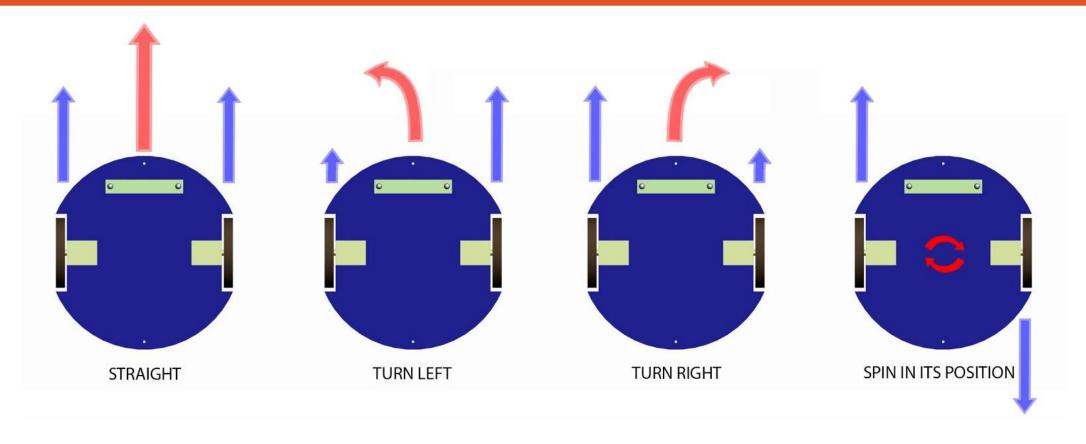


Меканум



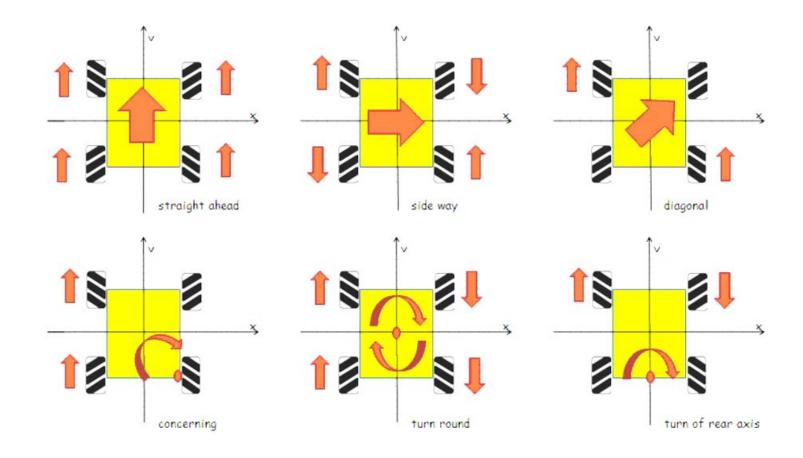

Данные



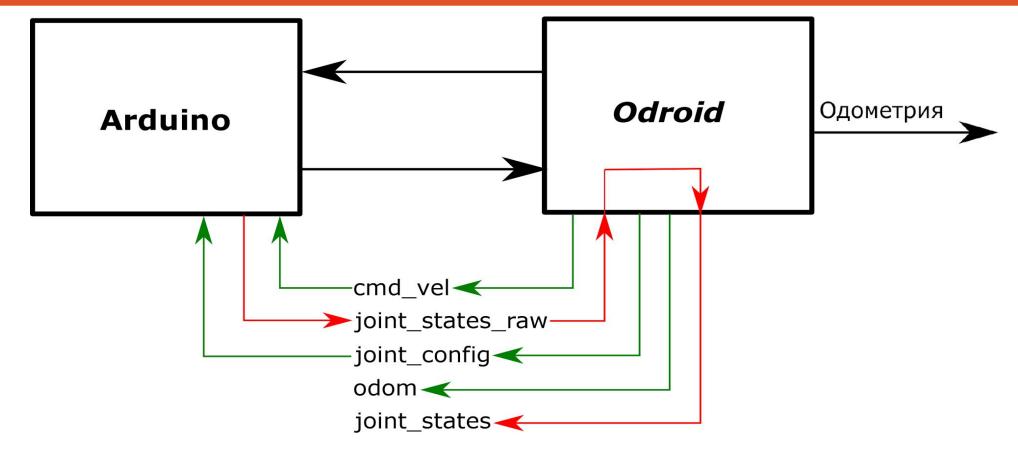

В каком виде нам приходят запросы скорости?



geometry_msgs/Twist Message

File: geometry_msgs/Twist.msg


Raw Message Definition

This expresses velocity in free space broken into its linear and angular parts. Vector3 linear Vector3 angular

Compact Message Definition


geometry_msgs/Vector3 linear geometry_msgs/Vector3 angular

Homogeneous form

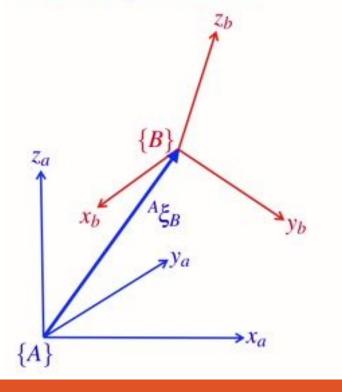


Почему Twist?




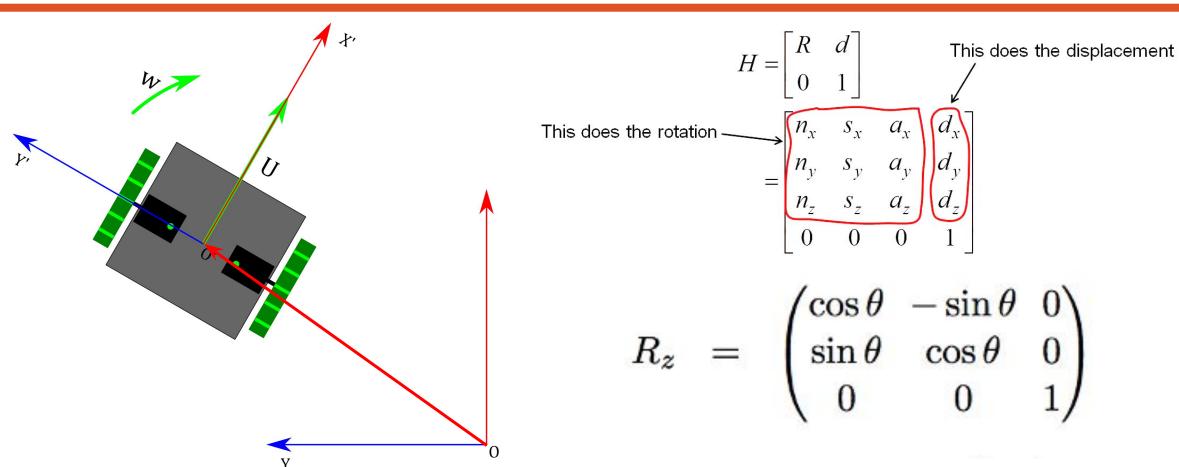

Где применяется



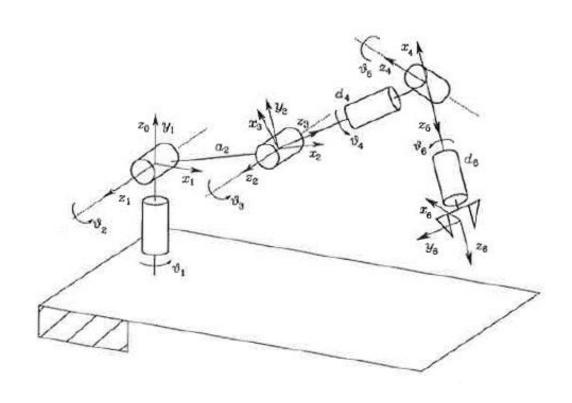

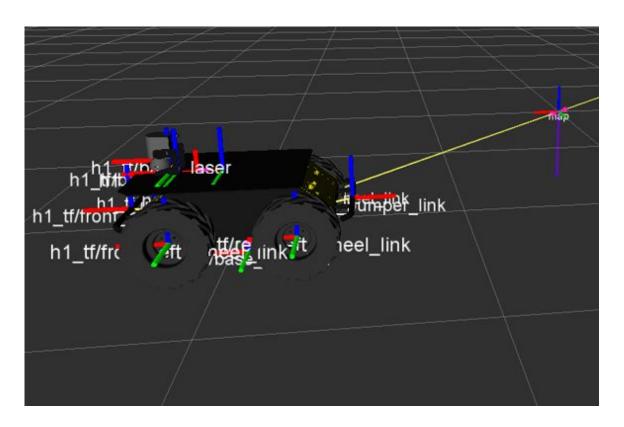


Arduino IDE




```
// Блок, выполняемый один раз при старте
void setup() {
// Задаем режим работы пина 13 на выход
 pinMode(13, OUTPUT);
// Блок, повторяющийся до выключения контроллера
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); //Зажечь светодиод
delay(1000); // Подождать секунду
 digitalWrite(13, LOW); //Погасить светодиод
delay(1000); // Подождать секунду
```

```
void setup()
           //Функция setup, вызываемая при старте работы контроллера
    pinMode( pin, INPUT/OUTPUT); //Инициализация пина
           //Функция loop, выполняющаяся бесконечное количество раз после setup
void loop()
   function(1000); //вызов функции function с аргументом 1000
void function( int argument) //Функция function, c apzyментом argument тип целого
    digitalWrite( pin, HIGH/LOW(1/0)); //Подать высокое/низкое значение напряжение на пин
    delay(argument); //Ожидать определенное количество миллисекунд
    //<u>analogWrite( pin, 0..255);</u> Подать напряжение между высоким и низким, где 0- 0v, а 255 ~ 5v
    delay(argument);
```

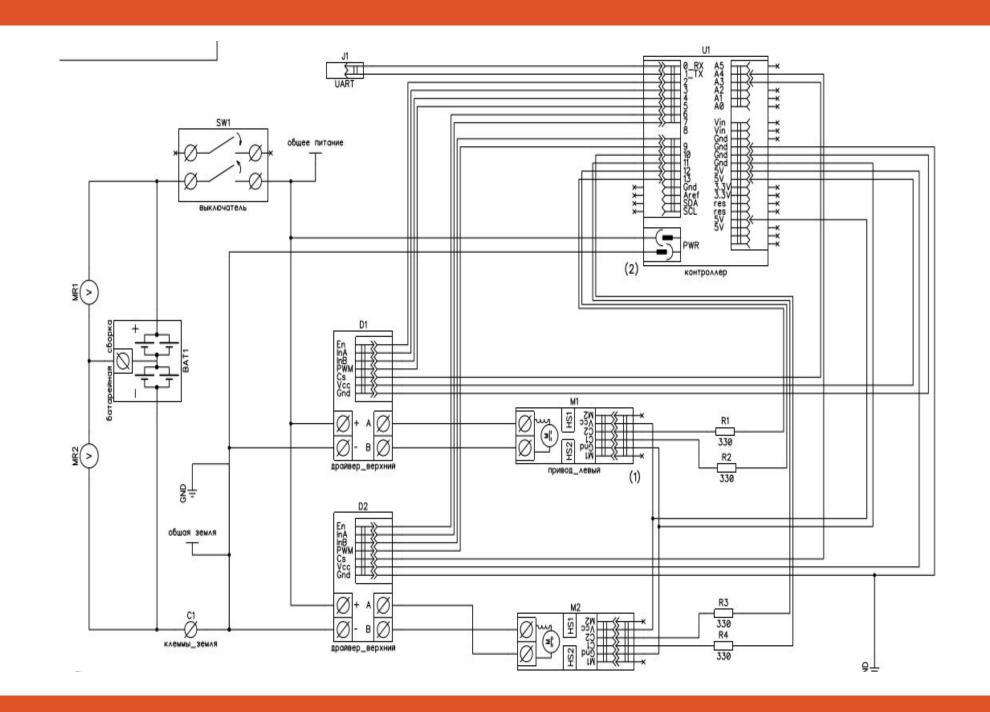

Управление моторами



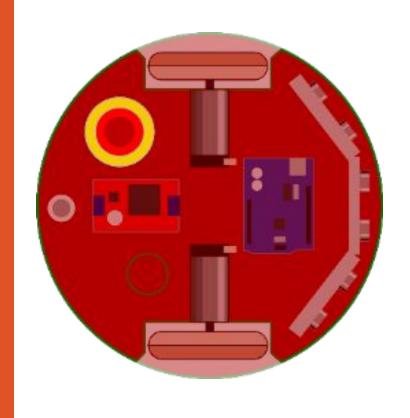



Драйвер 1 Драйвер 2 (Инвертирован)


En -> 2 En -> 6 (есть не всегда)

InA -> 4 InA -> 8

InB -> 3 InB -> 7

PWM -> 5 PWM -> 9 (ШИМ иногда завязан на

InA/InB)

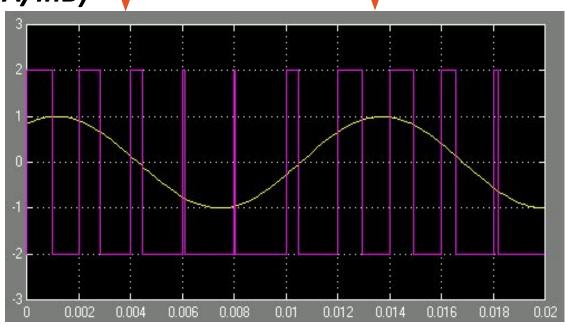


```
void setup(){
#define LPWM 5 //Left PWM - управление скоростью
левого колеса
                                                               //Выставляем Enable в "1"
#define LCCW 4 //Left Counter Clockwise - вращение
                                                               digitalWrite(LEN,HIGH);
против часовой
                                                               digitalWrite(REN,HIGH);
#define LCW 3 //Left Clockwise - вращение по часовой
#define LEN 2 //Left Enable
                                                           void Lmove( int speed)
#define RPWM 9 //Right PWM - управление скоростью
правого колеса
#define RCCW 8 //Right Counter Clockwise - управление
скоростью правого колеса
#define RCW 7 //Right Clockwise - вращение по часовой
                                                          void Rmove( int speed)
#define REN 6 //Right Enable
```


```
void Lmove( int speed)
    if (speed >= 0)
        digitalWrite(LCW, HIGH); //Выставляем пин "По часовой стрелке" в 1
        digitalWrite(LCCW, LOW); //А против часовой- в 0.
    else //если меньше 0, то против часовой
        speed=-speed; //Помним, что analogWrite воспринимает только положительные значе
        digitalWrite(LCCW, HIGH); //аналогично
        digitalWrite(LCW, LOW);
    analogWrite(LPWM, speed); //И теперь уже выставляем саму скорость
```

Движение прямо: Энкодеры и ПИД регулятор



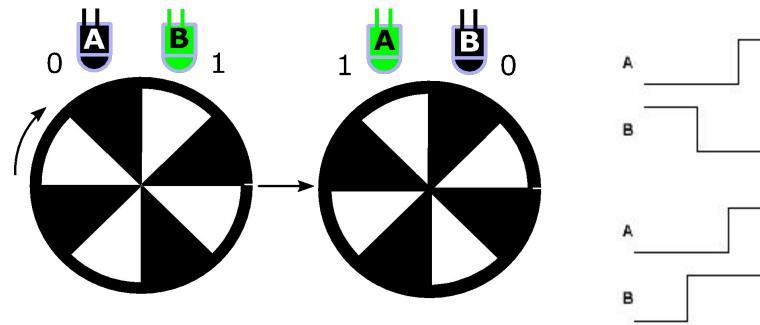



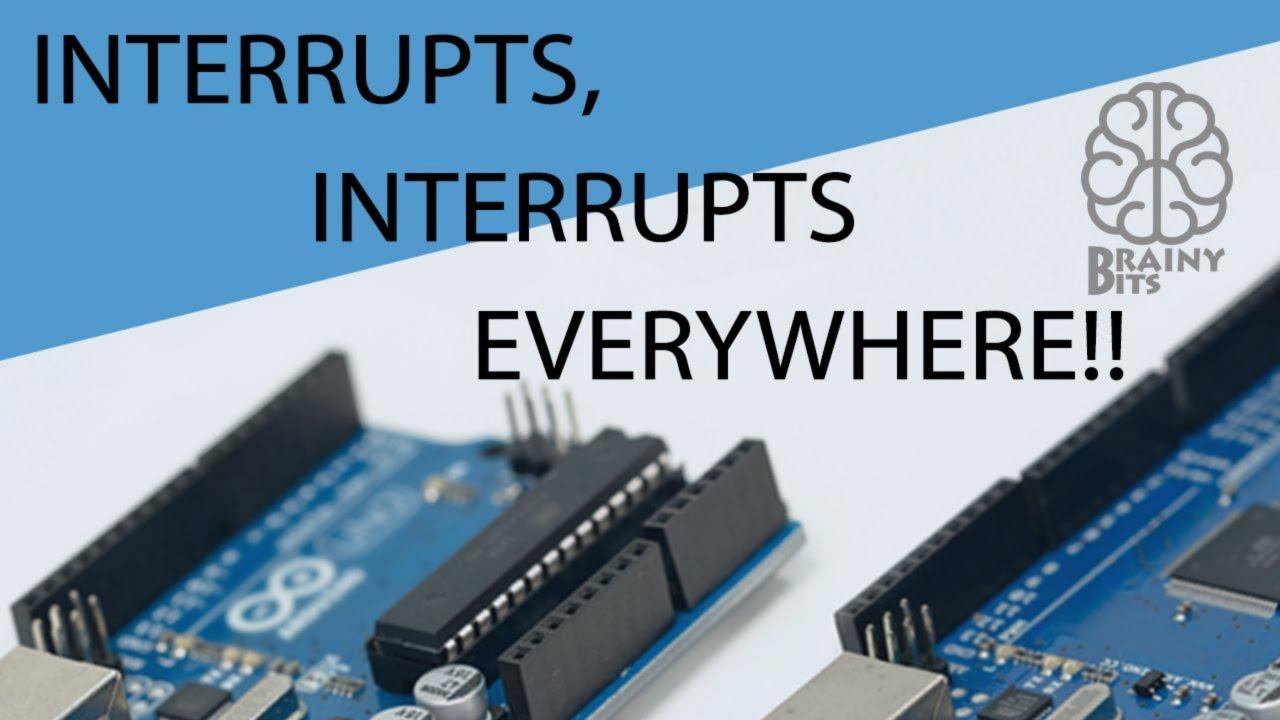

Другими словами, нам достаточно привязать прерывание на RISING одного из пинов, а внутри самой функции прерывания считывать с помощью функции digitalRead(pin2) в "1" или в "0" находится другой пин.

После этого, в той же функции мы либо прибавляем, либо отнимаем единицу от значения суммы тиков.

attachInterrupt(interruptPin, function, CHANGE);

interruptPin – наш пин прерывания, который реагирует на сигнал function – функция, которая будет вызываться при получении сигнала


CHANGE – фильтрация рабочего сигнала (change, falling, rising, low)


digitalRead(pin) – Читает в каком именно состоянии находится пин (0/1)

```
#include <PinChangeInt.h> //Подключаем заголовочный файл<u>serial.println("------</u>");
библиотеки
                                                       //Прерывание Left Encoder A и Right Encoder A привязываем
#define RENCA 11 //Энкодер на правом двигателе. Сигнал A переднему фронту сигнала A. В соответствующей
#define RENCB 10 //Энкодер на правом двигателе. Сигнал в
                                                       attachPinChangeInterrupt(LENCA, LinterruptFunc, RISING);
#define LENCA 12 //Энкодер на левом двигателе. Сигнал А
                                                       attachPinChangeInterrupt(RENCA, RinterruptFunc, RISING);
#define LENCB 13 //Энкодер на левом двигателе. Сигнал В
                                                        //Для безопасности вначале программы обнуляем
char buf[128]; //Буфер сообщения
                                                      тики
int Itickes, rtickes; //Тики на левом и правом колесах
                                                       Itickes=0;
                                                       rtickes=0;
void setup(){
Serial.begin(9600); //Настраиваем скорость общения
контроллера и компьютера
                                                      void loop(){
//Мы будем считывать состояние с пинов, так что их
                                                        sprintf(buf, "Left wheel: %d; Right: %d", Itickes, rtickes); //sprintf
надо поставить в INPUT
                                                      позволяет формировать буфер сообщения
 pinMode(LENCA, INPUT);
 pinMode(LENCB, INPUT);
                                                       Serial.println(buf); //который мы будем выводить в
 pinMode(RENCA, INPUT);
                                                      терминал
 pinMode(RENCB, INPUT);
                                                       delay(200); //каждые 200 миллисекунд
```

```
void LinterruptFunc() {
  if (digitalRead(LENCB)) //если сигнал В равен 1
  ltickes--; //то вращение против часовой
  else //иначе сигнал В равен 0
  ltickes++; //и вращение по часовой
}
```



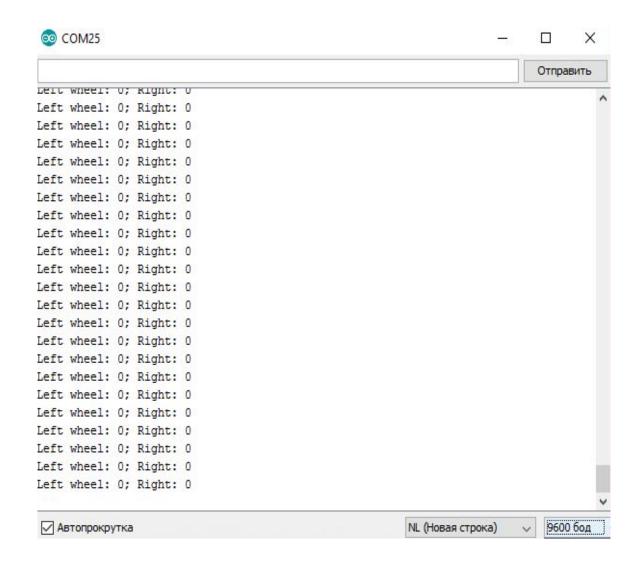

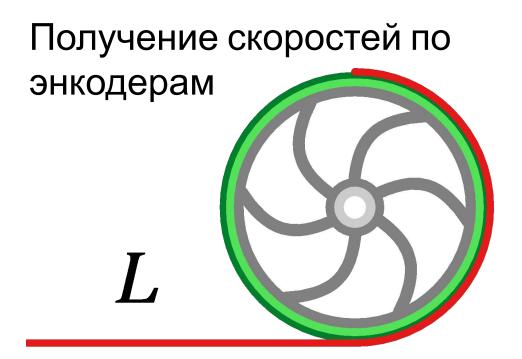

Диаметр D колеса 82 мм Длина дуги равен Pi*D = 82* Pi Количество тиков на оборот равно 390 За x тиков делается x/390 оборотов **Тогда пройденное расстояние будет равно произведению количества оборотов на длину дуги всего колеса.** То есть, пройденный колесом путь равен:

S = (X/390)* (82 *PI), где X- количество тиков на колесе.

Скорость вращения колес равна V = S/t = (X / 390) * (82 * PI) / t, где t -> 0

```
...
int Lvel, Rvel; //скорости правого и левого колес
long timer; //таймер, тип long (больше, чем int, но
тоже число будет кончено)
int delta; //дельта времени замера


void setup() {
...
timer=millis(); //начальный момент времени
}
```

```
void loop() {
//замеряем дельту времени каждую
итерацию цикла. Если она будет >= 20
миллисекунд, то
if ((delta = millis() - timer) >= 20)
 //рассчитываем скорости
  Lvelcalc();
  Rvelcalc();
 //переключаем таймер
  timer=millis();
 sprintf(buf, "Left wheel: %d; Right: %d", (int)Lvel,
(int)Rvel);
Serial.println(buf);
```

```
//Функции расчета скоростей
void Lvelcalc() {
/*Скорость равна количеству оборотов за единицу времени * длину дуги колеса.
*Длина дуги колеса = PI * D, где D = 82 мм.
*Количество оборотов за единицу времени = разность тиков, деленная на
количество тиков за оборот
*и умноженная на дельту времени (так как дельта времени в миллисекундах, то
ее делим на 1000).
*Количество тиков за ~ равно 390.1 (определяется документацией на энкодер).
Lvel= ((ltickes/390.1)*1000/delta)*PI* 82;
Itickes = 0; //обнуляем тики, чтобы не допустить переполнение переменной тиков
```

ПИД регуляторы



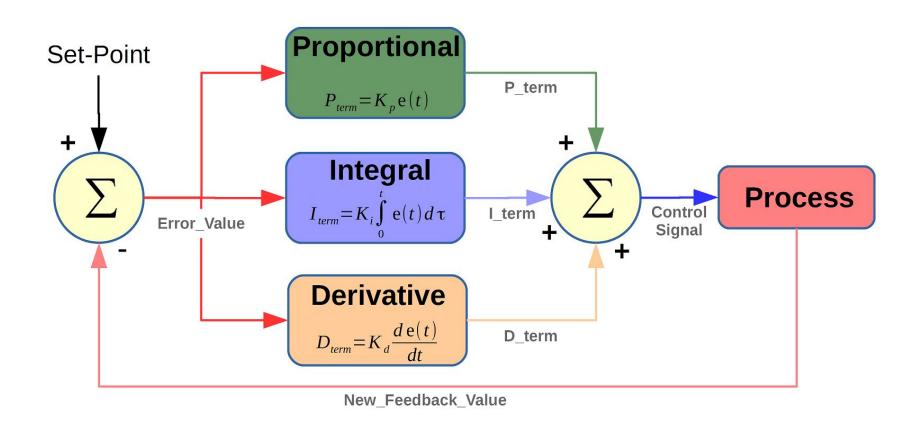

```
void loop()
if((delta = millis() - timer) >= 20)
  //рассчитываем скорость левого колеса
  Lvelcalc();
  //ошибка левого колеса
  error = reqvel - Lvel;
  //расчет компенсации
  analogchange = error * p;
  //сама компенсация
  Lmove(analogchange);
  //аналогично для правого
  Rvelcalc();
  error = reqvel - Rvel;
  analog change = error * p;
  Rmove(analogchange);
  timer = millis();
```

П регулятор


```
void setup() {...}
void loop()
 if((delta = millis() - timer) >= 20)
  //рассчитываем скорость левого колеса
  Lvelcalc();
  //ошибка левого колеса
  error = reqvel - Lvel;
  //расчет интеграла
  lerrint += error * delta / 1000;
  //расчет компенсации
  analogchange = error * p + lerrint * i;
  //сама компенсация
  Lmove(analogchange);
  //аналогично для правого
```

ПИ регулятор

```
void setup() {...}
void loop()
if((delta = millis() - timer) >= 20)
  //рассчитываем скорость левого колеса
  Lvelcalc();
  //ошибка левого колеса
  error = (-reqvel) - Lvel;
  //рассчет интеграла
  lerrint += error * delta / 1000;
  //расчет дифференциальной составляющей
  deriv = (error- lerrorold) / (delta / 1000);
  lerrorold = error;
  //расчет компенсации
  analogchange = error * p + lerrint * i - deriv * d;
  //сама компенсация
  Lmove(analogchange);
  //аналогично для правого
```

ПИД регулятор

Навигация роботов

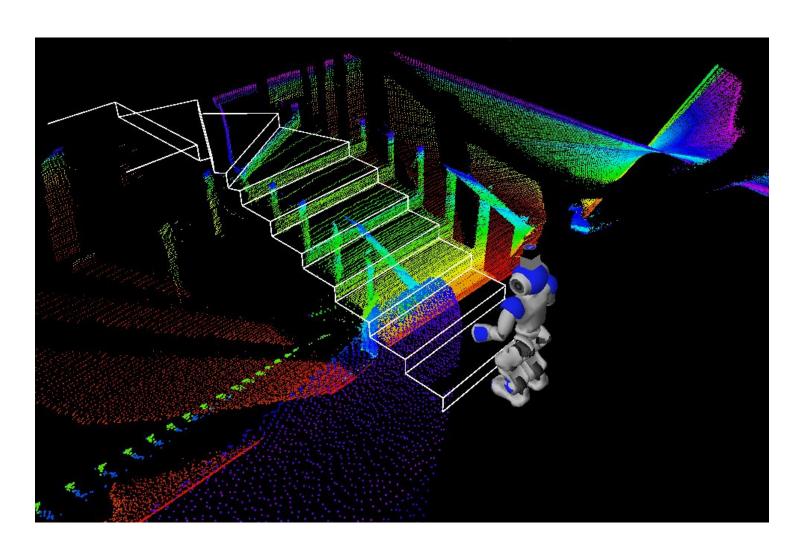

- Датчики глубины
- Датчики линий
- Одометрия
- IMU
- Сонары
- Камеры